

项目编号：皖 WH20250200078

萧县青龙合森加油站
安全现状评价报告

安徽雷鸣科化有限责任公司

资质编号：APJ -（皖）-017

2025 年 03 月 12 日

萧县青龙合森加油站

安全现状评价报告

法 定 代 表 人：李明鲁

技 术 负 责 人：刘亚松

评价项目负责人：陈 飞

2025 年 03 月 12 日

（安全评价机构公章）

前 言

萧县青龙合森加油站位于安徽省宿州市萧县青龙镇青龙，经营范围：汽油、柴油、润滑油零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该站《危险化学品经营许可证》（皖宿危化经字[2022]020007）有效期为 2022 年 04 月 02 日至 2025 年 04 月 01 日。

为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》，根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号，第 645 号令修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第 55 号，第 79 号令修订）的有关要求，为了客观了解该加油站当前的安全运行状况，预测其今后的安全运行风险，受萧县青龙合森加油站的委托，我公司成立了评价小组对该加油站进行了安全现状评价。

评价小组依据《安全评价通则》的要求，参照《危险化学品经营单位安全评价细则》规定的评价程序，本着“科学、公正、独立、客观”的原则，经过多次现场调研和查勘，以收集到的相关资料与标准规范为依据，对该加油站存在的主要危险、有害因素及其危险危害程度进行了辨识与分析，对系统配备的安全装置、设施进行了有效性、可靠性评价，对加油站的经营条件进行了分析。在此基础上有针对性的提出了消除、减弱或预防该加油站危险性，提高其本质安全程度的对策措施，最后得出评价结论，并编制完成了本加油站安全现状评价报告。

目 录

第一章 概 述	1
1.1 评价目的	1
1.2 评价依据	1
1.3 评价范围	4
1.4 评价程序	4
第二章 经营企业概况	6
2.1 加油站概况	6
2.2 加油站基本情况	6
2.3 企业所在地自然条件	7
2.4 总图布置	7
2.5 储存设施	8
2.6 工艺流程	9
2.7 设备设施	12
2.8 公用工程	12
2.9 消防及安全设施状况	13
2.10 安全管理状况	14
第三章 危险、有害因素分析	16
3.1 物质本身的主要危险、有害因素	16
3.2 火灾危险类别及爆炸危险区域划分	19
3.3 站址及总图布置危险有害因素辨识与分析	22
3.4 自然条件方面的危险有害因素分析	23
3.5 经营过程中的危险、有害因素分析	23

3.6 建（构）筑物危险有害因素分析	27
3.7 危险化学品重大危险源辨识	28
3.8 首批重点监管的危险化学品辨识分析结果	29
3.9 同类事故调查与分析	30
第四章 评价单元的划分和评价方法的选择	36
4.1 评价单元的划分	36
4.2 评价方法的选用	36
4.3 评价方法的说明	37
第五章 安全评价与分析	39
5.1 站址及总平面布置单元	39
5.2 工艺及设备单元	39
5.3 公用工程及辅助设施单元	44
5.4 安全管理单元	47
5.5 隐患及隐患整改复查情况	49
5.6 危险化学品经营安全条件审查	49
第六章 安全评价结论	55
6.1 安全状况综述	55
6.2 评价结论	55
6.3 建议	55
第七章 关于评价报告几点说明	57
附 件	58

第一章 概 述

1.1 评价目的

本次评价的目的，是通过对萧县青龙合森加油站汽油、柴油等成品油的经营场所、设施及安全管理等系统安全状况进行法规、标准符合性审查，查找、分析和预测该加油站存在的危险有害因素及其危险有害程度，提出合理可行的安全对策措施及建议，使该加油站采取有效地控制和预防措施，最大程度地消除或减小各种潜在的不安全因素，提高经营系统的安全可靠性。

本次评价结果，可作为反映该加油站当前安全状况的依据，也可作为应急管理部门颁发危险化学品经营许可证提供参考依据。

1.2 评价依据

1.2.1 法律、法规和规章

表1-1 主要法律法规一览表

序号	法律、法规标题	发文字号
1	中华人民共和国安全生产法（2021）	中华人民共和国主席令第 88 号
2	中华人民共和国消防法（2021）	中华人民共和国主席令第 81 号
3	中华人民共和国劳动法（2018）	中华人民共和国主席令第 24 号
4	中华人民共和国突发事件应对法	2024 年 6 月 28 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订
5	危险化学品安全管理条例（2013）	中华人民共和国国务院令第 591 号，国务院令第 645 号修正
6	中华人民共和国特种设备安全法（2013）	中华人民共和国主席令第 4 号
7	建设工程安全生产管理条例（2004）	中华人民共和国国务院令第 393 号
8	建设工程质量管理条例（2019）	国务院令第 279 号，根据国务院令第 714 号修订
9	特种设备安全监察条例（2009）	中华人民共和国国务院令第 549 号
10	生产安全事故应急条例（2019）	中华人民共和国国务院令第 708 号

1.2.2 部门规章

表1-2 部门规章一览表

序号	部门规章标题	发文字号
1	国务院关于加强企业安全生产工作的通知	国发〔2010〕第23号
2	特种作业人员安全技术培训考核管理规定	原国家安全生产监督管理总局令第30号，第63号令、第80号令修订
3	建设项目安全设施“三同时”监督管理办法	原国家安全生产监督管理总局令第36号，第77号令修订
4	生产安全事故应急预案管理办法	原国家安全生产监督管理总局令第88号，根据应急管理部令第2号修正
5	危险化学品目录（2015版）	原安全监管总局会同工业和信息化部等九部门2015年第5号公告，根据应急管理部、工业和信息化部等10部门公告2022年第8号调整
6	危险化学品经营许可证管理办法	原国家安全生产监督管理总局令第55号，第79号令修订
7	危险化学品建设项目安全监督管理办法	原国家安全生产监督管理总局令第45号，第79号令修订
8	国家安监总局办公厅关于印发用人单位劳动防护用品管理规范的通知	安监总厅安健〔2018〕3号
9	首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则	安监总厅管三〔2011〕第142号
10	首批重点监管的危险化学品名录的通知	安监总厅管三〔2011〕第95号
11	国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见	安委办〔2008〕26号
12	国家安监总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知	安监总管三〔2009〕116号
13	国家安监总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录等通知	安监总管三〔2013〕3号
14	特别管控危险化学品目录（第一版）（2019）	应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第3号
15	建筑工程消防设计审查验收管理暂行规定	住建部令第51号
16	危险化学品经营单位安全评价导则（试行）	安监管管二字【2003】38号

1.2.3 地方法规、规章

表1-3 地方法规、规章一览表

序号	地方法规、规章标题	发文字号
1	安徽省安全生产条例	2024年5月31日安徽省第十四届人民代表大会常务委员会第九次会议第二次修订
2	安徽省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见	皖政〔2010〕第89号

序号	地方法规、规章标题	发文字号
3	转发国家安监总局关于做好建设项目安全监管工作的通知	原安徽省安全生产监督管理局 皖安监规〔2006〕第 185 号
4	关于危险化学品经营许可有关事项的通知	皖安监化〔2009〕第 131 号
5	关于贯彻实施《危险化学品建设项目安全监督管理办法》的意见	皖安监三〔2012〕第 34 号
6	关于印发《危险化学品非煤矿山建设项目安全设施“三同时”暂行规定》的通知	皖安监法〔2015〕第 29 号

1.2.4 标准规范

表1-4 标准规范一览表

序号	名 称	标准号
1	汽车加油加气加氢站技术标准	GB50156-2021
2	汽车加油站消防安全管理	XF/T3004-2020
3	工业企业总平面设计规范	GB50187-2012
4	建筑设计防火规范	GB50016-2014（2018 年版）
5	危险化学品仓库储存通则	GB15603-2022
6	危险化学品重大危险源辨识	GB18218-2018
7	易燃易爆性商品储存养护技术条件	GB17914-2013
8	危险货物品名表	GB12268-2012
9	建筑物防雷设计规范	GB50057-2010
10	建筑抗震设计标准	GB/T50011-2010（2024 版,住建部公告 2024 年第 61 号）
11	低压配电设计规范	GB50054-2011
12	防止静电事故通用导则	GB12158-2006
13	燃油加油站防爆安全技术 第 1 部分：燃油加油机防爆安全技术要求	GB/T22380.1-2017
14	燃油加油站防爆安全技术 第 2 部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求	GB/T22380.2-2019
15	燃油加油站防爆安全技术 第 3 部分：剪切阀结构和性能的安全要求	GB/T22380.3-2019
16	消防安全标志设置要求	GB15630-1995
17	高处作业分级	GB/T3608-2008
18	生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则	GB/T29639-2020
19	建筑灭火器配置设计规范	GB50140-2005
20	车用柴油	GB19147-2016
21	《车用柴油》国家标准第 1 号修改单	GB19147-2016/XG1-2018
22	爆炸危险环境电力装置设计规范	GB50058-2014
23	国家电气设备安全技术规范	GB19517-2023
24	个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则	GB39800.1-2020
25	建筑防火通用规范	GB55037-2022

序号	名 称	标准号
26	消防设施通用规范	GB 55036-2022
27	危险货物品名表	GB 12268-2012
28	企业职工伤亡事故分类	GB 6441-1986
29	化学品分类和标签规范 第七部分 易燃液体	GB30000.7-2013

1.2.5 企业提供的资料清单

- 1、安全评价委托书
- 2、加油站营业执照
- 3、成品油零售经营批准证书
- 4、危险化学品经营许可证
- 5、雷电防护装置检测报告
- 6、安全管理制度目录
- 7、应急预案备案登记表
- 8、相关人员安全资格证书等

1.3 评价范围

本次评价范围为：萧县青龙合森加油站成品油经营及储存设施、场所安全可靠性及安全管理现状。

涉及本项目的环保、自然灾害及油料的运输安全等问题，应执行国家有关标准与规范，不包括在本次评价范围之内。

1.4 评价程序

本次评价工作大体可分三个阶段：第一阶段为前期准备阶段，本阶段主要工作是接受委托，成立评价小组，进行项目调研，收集有关资料；第二阶段为实施评价阶段，通过进行危险、有害因素辨识与分析，确定安全评价单元，选择安全评价方法，经过评价，提出合理可行的安全对策措施及建议，得出安全现状评价结论，第三阶段为报告书的编制阶段，主要是汇总第一、二阶段所得到的各种资料、数据，综合分析得出结论

及建议，完成本项目安全评价报告的编制。

评价工作程序见图1-1

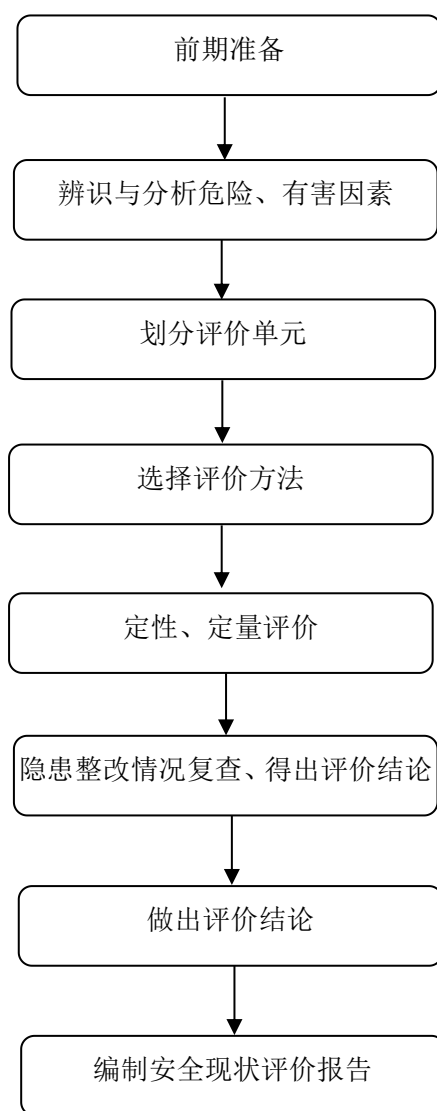


图 1-1 安全评价程序图

第二章 经营企业概况

2.1 加油站概况

萧县青龙合森加油站位于安徽省宿州市萧县青龙镇青龙，现有从业人员 4 名，安全生产管理人员 1 名。站长屈合森，安全员蔡楠楠，加油罩棚占地面积 150m²，有自吸式加油机 4 台。油罐区有 4 台埋地储罐（其中汽油罐 2 台、柴油罐 2 台），罐容均为 30m³，现储油总量为 90m³（柴油罐折半计算）。本站为三级站。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定，柴油罐容量可按汽油容量的一半折算，该加油站汽油、柴油油罐折算总容积：

$$V = V_{\text{汽}} + V_{\text{柴}} \times 0.5 = 30 \times 2 + (30 \times 2) \times 0.5 = 90 \text{ (m}^3\text{)}$$

对照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）3.0.9 之规定：

加油站等级划分表

加油站等级	加油站油罐容积（m ³ ）	
	总容积	单罐容积
一级	150 < V ≤ 210	V ≤ 50
二级	90 < V ≤ 150	V ≤ 50
三级	V ≤ 90	汽油罐 V ≤ 30，柴油罐 V ≤ 50

注：V 为油罐总容积。柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

该站为三级加油站。

2.2 加油站基本情况

该站的基本情况、成品油储存装置、工艺设施设备及安全设施配置情况、相关从业人员持证情况等见表 2-1～表 2-9。

表2-1 危险化学品经营单位基本情况表

企业名称	萧县青龙合森加油站		
地址	安徽省宿州市萧县青龙镇青龙		
法定代表人	屈合森	联系电话	15056707878
经营品种	汽油√ 柴油√		

等级	三级	总库容	成品油：120m ³	其中成品油：汽油 60m ³ ；柴油 60m ³
----	----	-----	-----------------------	--

2.3 企业所在地自然条件

2.3.1 地理位置及区域范围

萧县青龙合森加油站位于安徽省宿州市萧县青龙镇青龙，站前为开敞式，交通便利。

2.3.2 气象条件

该加油站所在区域自然条件属于暖温带半湿润季风气候区，四季分明，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期较长，平均年降水量 773mm，年平均气温为 14.0℃，平均相对湿度 71%左右，年主导风向为东北偏东风，平均风速为 2.5m/s，最大风速为 20m/s，静风占 14%。

2.3.3 水文资料

该站位于宿州市萧县，该区域浅层地下水属淮北平原水文地质区，第四系松散岩石含水岩组遍及全区，且以全新统（Q4）含水岩组分布最广，浅部（0~40m）含水层多年平均可采系数为 0.65，主要由雨水补给，埋深 2~3m。中深部地下水为 40m 下含水层，主要是上更新统（Q3）和中下更新统（Q1~2）含水岩组，以侧向补给为主。本区裂隙溶洞发育，透水性强，地下水较丰富。为非侵蚀性的地下水。

萧县地表水主要来源为大气降水，境内河流均系雨源型间歇性河道。该项目属于成品油零售加油站项目，工艺过程不涉水，建设地址不属于河流、行洪、排涝区，水文条件能满足加油站建设的要求。

2.3.4 抗震设防烈度

根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计标准》（GB 50011-2010）（2024 年版）、《中国地震烈度区划图》萧县青龙合森加油站抗震设防烈度为 6 度。

2.4 总图布置

2.4.1 区域位置

该加油站位于安徽省宿州市萧县青龙镇青龙，该站总平面布置主要划分为加油区、储罐区和站房，站区东侧为237国道；北侧、南侧有民建（三类保护物）；西侧目前为农田。站区面向站区东侧 237 国道设置车辆进、出口，交通便利。

2.4.2 总平面布置

该站站房位于加油作业区的西侧，油罐区位于站房的西侧。加油区设置自吸式加油机 4 台，布置在加油罩棚下面；油罐区内设置 4 台双层防渗漏埋地油罐，储罐南北向布置，自西向东依次为汽油罐、汽油罐、柴油罐、柴油罐。加油区（加油罩棚）面向站区东侧 237 国道设置车辆的进口、出口，交通十分便利。

2.5 储存设施

该站使用双层防渗漏埋地储罐，其中汽油储罐 2 个（罐容均为 30m³），柴油储罐 2 个（罐容均为 30m³），储罐的基本情况见表 2-2。

表2-2 储油罐基本情况表

储油罐容量	汽油罐数量	2	单罐汽油罐容量（m ³ ）	30
	柴油罐数量	2	单罐柴油罐容量（m ³ ）	30
储油罐类型	卧式钢制油罐 ■ 立式钢制油罐 □			
	埋地 ■ 地上 □ 室内 □ 地下室内 □			
油罐基本状况	油罐钢板厚度	/	罐顶部覆土厚度	不小于 0.9m
	出油结合管位置	人孔盖井上	量油孔位置	人孔盖上
	进油管距罐底距离	100m	通气管位置	储罐区，高出地面 4 米
	储油罐人孔有无操作井		有■ 无□	
	储油罐有无液位计		有■ 无□	
	储油罐有无高液位报警装置		有■ 无□	

2.6 工艺流程

2.6.1 工艺流程简述

一、卸油工艺流程

该站采用密闭卸油系统，其中汽油有卸油油气回收系统。

1、**柴油卸油工艺：**由专用汽车槽罐车运输，槽罐车到达加油站罐区后，在卸油口附近停稳熄火，接好罐车防静电接地，采用带有快接头的连接软管将油罐车卸油接口与埋地油罐卸油口连接，并接好静电接地装置，罐车静止稳油五分钟以后，测量埋地油罐和油罐车的油品液位及埋地储油罐的可容量，然后打开油罐车卸油阀门，油品从油罐车自流流入埋地储罐。卸油完成后，关闭油罐车卸油阀门，拆除连通软管及静电接地装置，人工封闭好油罐进油口和罐车卸油口，卸油结束。柴油卸油工艺流程示意图见图2-1。




图 2-1 柴油卸油工艺流程示意图

2、**汽油卸油工艺：**该站销售油品为乙醇汽油（以下简称汽油），卸油时有卸油油气回收系统。汽油由专用汽车槽罐车运输，槽罐车在加油站安全管理人员引导下到达油罐区指定位置，停稳熄火，接好罐车防静电接地确认完好；再将储油罐油气回收阀与油罐车的气相阀，油罐卸油口快接头与油罐车液相卸油口分别用专用软管连接；待油罐车稳定15分钟以后，并确认储油罐的油品可容量，然后打开油罐油气回收阀门和罐车气相阀门（检查汽油罐气相管道控制阻火器放空阀属于关闭状态），再开启罐车底部液相卸油阀门，慢开油罐进油阀（卸油阀），油品自流

流入埋地油罐；油罐上方油气通过气相连接管回收至油罐车罐内上方（称为一次油气回收），保持油罐与油罐车罐内压力平衡。如果油罐内液位达到90%时，液位报警仪报警，达到95%时油罐进油管道上安装的防溢阀自动关闭，（操作人员应该立即关闭油罐车卸油阀，手动开启防溢阀，待罐车连接管内油品自流完后，在关闭油罐进油阀）。正常卸油结束后，先关闭罐车卸油阀门，再关闭罐车油气回收阀门和油罐卸油油气回收阀门和油罐进油阀，最后拆除卸油和油气回收软管，回收至油罐车内的油气运到油库进行回收。汽油卸油工艺流程示意图见图2-2。

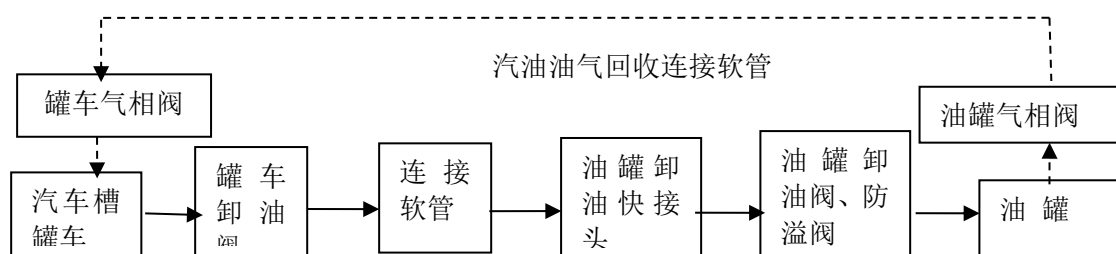


图 2-2 汽油卸油工艺流程示意图


二、加油工艺流程

该站加油工艺采用自吸式加油系统，加油机具有自动计量和关闭功能，从而实现计量加油、停止加油的功能。

加油时，通过加油机计量、联锁控制系统，启动加油机内自吸泵，罐内油品经管道抽出、经油管道进入加油机，并通过加油机上的加油枪加入汽车油箱。

汽油加油机采用了油气回收系统（称为二次油气回收），加油时，汽车油箱挥发的油气通过加油枪外套管、加油机内的油气泵，收集送至地下油罐内，转化为汽油，减少加油时的油气挥发。

工艺流程示意图见图2-3。

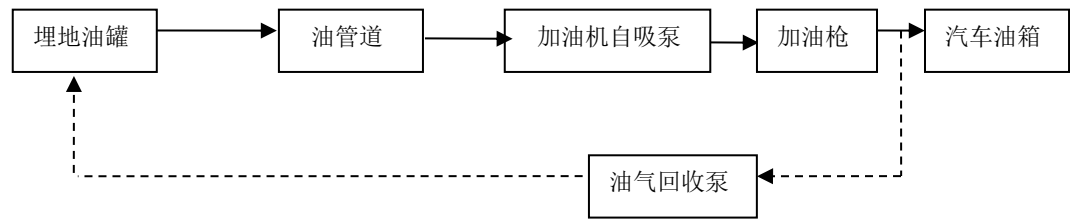

注：柴油加油系统未设油气回收

图 2-3 加油工艺流程示意图

三、油气回收工艺

1、卸油油气回收系统工艺流程

汽油油罐车给地下储罐卸油时，是在油罐车和地下储罐之间密闭状态下进行，液态油卸入地下储罐，储罐内液态空间不断增大，气相空间不断减小；罐车储罐内液态空间不断减小，气相空间不断增大；由于气液相空间的变化，原地下储罐内气态油蒸气进到罐车内部，油罐车给地下储罐卸油结束，油罐车装载着气态油气驶离加油站运至有油气处理装置的单位（如炼油厂、油库）进行油气回收处理。

2、加油油气回收系统工艺流程

采用分散式加油油气回收系统，利用设在加油机内的真空泵对汽车油气内的油气负压回收收到油罐内，达到油气平衡。指加油机在给汽车油箱加注汽油的同时，采用带有油气回收的加油枪将汽车油箱内的气态油蒸汽抽回到埋地油罐。

2.6.2 工艺系统基本情况

该站工艺系统情况见表 2-3。

表2-3 工艺系统基本情况表

卸 油	卸油方式	密闭卸油 ■ 敞开卸油 □
	有无油气回收系统	有 ■ 无 □
	卸油连通软管	导静电耐油软管 ■ 普通软管 □
	有无快速接头	有 ■ 无 □

加油机	类 型	潜泵式 ☐ 自吸式 ☒
	型 号	/
	位 置	室内 ☐ 室外 ☒
	整机是否防爆	是 ☒ 否 ☐
油品工艺管道	管道材质	无缝钢管 ☒ 其它材质 ☐
	管道系统设计压力	0.6 MPa
	敷设方式	埋地 ☒ 管沟 ☐ 地上 ☐
	是否穿过建构筑物	是 ☐ 否 ☒
	是否与管沟、电缆沟、排水沟相交叉	是 ☐ 否 ☒
油罐通气管	汽、柴油罐通气管是否分开设置	是 ☒ 否 ☐
	通气管管口高度 (m)	高出罩棚
	通气管直径 (mm)	50
	通气管管口是否安装阻火器	是 ☒ 否 ☐
	汽油罐通气管管口是否安装机械呼吸阀	是 ☒ 否 ☐

2.7 设备设施

该站站内的主要加油设备设施有加油机、储油罐等，主要设备情况见表 2-4。

表2-4 主要设备、设施情况表

序号	设备名称		规格型号	数量	安装地点	备注
1	储油罐	汽油罐	30m ³	2 个	储罐区	双层防渗漏卧式埋地储罐
		柴油罐	30m ³	2 个	储罐区	双层防渗漏卧式埋地储罐
2	加油机		/	4 台	加油岛	汽油、柴油均为自吸式

2.8 公用工程

2.8.1 供配电系统

该站站内主要加油设备为自吸式汽油加油机 2 台，柴油加油机 2 台。供电由市政供电管网供给，电源接自附近供电线路，站内设置配电箱，

向加油机和站区照明等用电设施供电，站内电路采用埋地敷设，有爆炸危险的场所均采用了防爆设计。

2.8.2 给排水

加油站给水来自站内地下水，水质符合生活饮用水标准要求。加油站生活污水全部进入化粪池沉淀后排放；站区雨水利用地面的自然坡度自然排放。

2.8.3 通信

采用无线基站网络传输方式数字移动通讯方式。

2.8.4 通风

站内油品储运设施全部采用露天布置，采用自然通风。

2.9 消防及安全设施状况

2.9.1 消防器材

加油站消防器材的配置情况见表 2-5

表2-5 消防器材配备情况表

序号	名 称	摆放或设置地点	状况	数量
1	5kg 干粉灭火器	加油区	良好	8
2	35kg 推车式灭火器	油罐区	良好	2
3	灭火毯	加油区、油罐区	良好	4
4	消防沙池	油罐区	良好	2m ³

2.9.2 防雷、防静电设施

该加油站雷电防护装置经过安徽省风云防雷安全检测有限责任公司宿州分公司检测合格，有效期至2025年7月21日。具体检测结果见附件。

2.9.3 安全标志

该站在加油区、储罐区及营业室等处设置了安全警示标志，现场的各种安全警示标志设置情况见表 2-6。

表2-6 安全标志设置情况表

序号	警示标志内容	悬挂或设置地点、位置
1	严禁烟火	加油区、罐区
2	禁打手机、严禁烟火	加油区
3	加油熄火	罩棚立柱
4	进站须知	进站入口
5	火警电话“119”	营业室墙壁

2.10 安全管理状况

2.10.1 安全管理组织及人员

萧县青龙合森加油站现有职工 4 人。其中站长 1 人，安全管理人员 1 人。站长全面负责加油站的管理工作，安全管理人员负责加油站的安全管理工作，站长、安全管理人员均取得应急部门颁发的安全管理合格证书，加油站人员持证情况见表 2-7。

表2-7 人员持证情况表

序号	姓 名	性别	岗 位	参加何种培训	证号	有效期
1	屈合森	男	站长	危险化学品经营单位 主要负责人	341322197502085813	2026.06.08
2	蔡楠楠	男	安全生产管 理人员	危险化学品经营单位 安全生产管理人员	32032419920114299X	2027.06.09

2.10.2 安全管理制度、安全操作规程、岗位职责、记录台帐

该加油站制定了安全管理制度、岗位职责、操作规程、详细记录了台帐，具体内容见表 2-8。

表2-8 安全管理制度、岗位职责、操作规程、记录台帐

序号	管理制度名称	序号	管理制度名称
1	管理制度		

1.1	岗位安全生产责任制	1.2	危险化学品购销管理制度
1.3	危险化学品安全管理制度	1.4	安全例会制度
1.5	安全投入保障制度	1.6	安全生产奖惩制度
1.7	安全生产教育培训制度	1.8	安全检查与隐患排查治理制度
1.9	安全风险管理制度	1.10	应急管理制度
1.11	事故管理制度	1.12	职业卫生管理制度
2	岗位职责		
2.1	站长岗位职责	2.2	安全员岗位职责
2.3	加油员安全职责		
3	操作规程		
3.1	加油安全操作规程	3.2	卸油安全操作规程
3.3	量油安全操作规程		
4	记录、台帐		
4.1	安全检查和隐患排查记录	4.2	安全教育培训记录

2.10.3 应急救援预案演练方案

该站生产安全事故应急预案 2025 年 02 月 28 日已在萧县应急管理局备案（见附件），备案编号：341322202502009，同时该站配备应急救援人员和必要的器材、设备，并定期演练。

2.10.4 劳动防护用品、器材配发情况

表2-9 劳动防护用品、器材配发表

序号	防护用品名称	配发情况或设置地点
1	防静电工作服	2 套/人
2	防静电胶鞋	2 双/人
3	劳保手套	2 双/月.人

第三章 危险、有害因素分析

3.1 物质本身的主要危险、有害因素

萧县青龙合森加油站经营的成品油料汽油和柴油均为危险化学品，自身的危险性取决于其化学成分及理化性质，如易燃易爆、易挥发、易流失、有毒等。

汽、柴油的理化性质、毒性及健康危害、燃烧爆炸危险性等分别见表 3-1 和表 3-2。

表3-1 汽油理化特性

标识	英文名：ethanol gasoline		危险货物编号：31001		
	分子式：C ₅ H ₁₂ ~C ₁₂ H ₂₆		CAS 号：86290-81-5		
理化特性	外观与形状		无色或淡黄色的易流动液体		
	沸点（℃）		40~200	熔点（℃）	< -60
	相对密度（水=1）		0.7~0.79	自燃温度（℃）	415~530
	相对密度(空气=1)		3~4	燃烧热（Btu/lb）	18.8×10 ³
	溶解性		不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，可混溶于脂肪。		
毒性及健康危害	接触限值	中国 MAC：300mg/m ³		前苏联 MAC：350mg/m ³	
	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收		毒性：轻度危害	
	健康危害	麻醉性毒物，主要引起中枢神经系统功能障碍。高浓度时引起呼吸中枢麻痹。轻度中毒的表现有头痛、头晕、短暂意识障碍、四肢无力、恶心、呕吐、易激动、步态不稳、共济失调等。经口急性中毒出现消化道症状，汽油直接吸入呼吸道可致吸入性肺炎。			
	急救	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗 10 分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保暖并休息。呼吸困难时输氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸，就医。 食入：误服者立即漱口，饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠。就医。			

	防护措施	工程控制：生产过程密闭，全面通风。防护服：穿工作服。 呼吸系统防护：高浓度环境中佩戴供气式呼吸器。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触可戴化学安全防护眼镜。 手防护：一般不需特殊防护，高浓度接触可戴防化学品手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。				
燃 烧 爆 炸 危 险 性	燃烧性	易燃	火险分级	甲	稳定性	稳定
	闪点（℃）	-58～10	爆炸极限（V%）	1.4～7.6	禁忌物	强氧化剂、卤素
	聚合危害	不聚合		燃烧分解产物		CO、CO ₂
	危险特性	蒸气与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。				
	泄漏处理	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水，可用砂土或其他不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所。如果大量泄漏，在技术人员指导下清除。				
	储 运	保持容器密封，配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装要控制流速（不超过3m ³ /s），且有接地装置，防止静电积聚。				
	灭火剂（方法）		泡沫、二氧化碳、1211 灭火剂、干粉、砂土。			

表3-2 柴油理化特性

标识	英文名：Diesel oil Diesel fuel		RTECS 号：HZ1770000	
	分子式：——		分子量：——	
理化特性	外观与性状	稍有粘性的浅黄至棕色液体		
	成分	烷烃、芳烃、烯烃等		
	沸点（℃）	280~370	相对密度（水=1）	0.80~0.9
	熔点（℃）	< -35~20	燃烧热（BTU/lb）	18.7×10 ³
毒性	接触限值	未制定标准	毒性：具有刺激作用	
	侵入途径	吸入、食入、经皮吸收		

及健康危害	健康危害	皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。		
	急救	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅，保暖并休息。呼吸困难时输氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者立即漱口，饮足量温水，洗胃，就医。		
	防护措施	工程防护：密闭操作，注意通风。 防护服：穿工作服。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带防毒面具。 眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。 手防护：戴防护手套。 其它：工作后淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。		
燃烧爆炸危险性	燃烧性	易燃	闪点（℃）	≥60
	建规火险分级	乙	燃烧性	稳定
	燃烧分解产物	CO、CO ₂	自燃温度（℃）	257
	聚合危害	不能出现	禁忌物	强氧化剂、卤素
	危险特性	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。		
	泄漏处理	疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服，不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水，可用砂土或其他不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所。如果大量泄漏，在技术人员指导下清除。		
	储运	保持容器密封，配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。		
	灭火剂（方法）	泡沫、二氧化碳、干粉、1211 灭火剂、砂土		

汽油和柴油本身的主要危险有害因素有：

（1）易燃烧：汽油闪点为-58~10℃，自燃温度为 415~530℃，是甲类火灾危险物质；柴油自燃温度为 257℃，是丙类火灾危险物质，这两种物质遇明火、高热、氧化剂时，均可引起燃烧。

(2) 易挥发：汽油为轻质油品，具有易挥发的特性。其蒸气比空气重，能在低位扩散到相当远处，遇明火会引着并回燃，十分危险。

(3) 易爆性：汽油蒸气与空气混合后能形成爆炸性混合物，遇明火、高热、电火花、静电极易燃烧、爆炸。汽油、柴油罐体遇高温内压增大，如罐车呼吸阀不畅，会有开裂爆炸危险。

(4) 易产生静电：油品的电阻率较大，导电性差，在快速流动时会产生静电，如不采取措施排除，会形成安全隐患。

(5) 一定毒性：汽油为麻醉性毒物，侵入途径为吸入。食入和皮肤吸收。汽油可引起中枢神经系统功能障碍，高浓度时引起呼吸中枢麻痹，直接吸入呼吸道导致吸入性肺炎。经口中毒出现消化道症状，严重者可出现类似急性中毒症状。皮肤接触可致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。

柴油具有刺激性毒性。吸入可引起吸入性肺炎，皮肤接触可引起接触性皮炎、油性痤疮。柴油废气可引起眼鼻刺激症状、头痛及头晕。

3.2 火灾危险类别及爆炸危险区域划分

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50016-2021）和《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）火灾危险性等级划分原则，卸油、储存和加油场所均属于甲类火灾危险区域。

该加油站火灾爆炸危险区域分析如下：

1) 汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟为 1 区。

2) 加油机爆炸危险区域分析

① 加油机壳体空间内为 1 区

② 以加油机中心线为中心线，以半径为 4.5m 的地面区域为底面和以加油机顶部以上 0.15m 半径为 3m 的平面为顶面的圆台形空间 2 区。

加油机爆炸危险区域划分见图 3-1。

3) 油罐车卸油时爆炸危险区域分析

① 油罐车内部的油品表面以上空间为 0 区。

② 以通气口为中心，半径为 1.5m 的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为 0.5m 的球形空间为 1 区。

③ 以通气口为中心，半径为 3m 的球形空间并延伸至地面的空间和以密闭卸油口为中心，半径为 1.5m 的球形空间并延伸至地面的空间为 2 区。

油罐车卸油爆炸危险区域划分见图 3-2。

4) 埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域分析

① 油罐内部的油品表面以上空间为 0 区。

② 人孔（阀）井内部空间、以通气管管口为中心，半径为 1.5m 的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为 0.5m 的球形空间为 1 区。

③ 距人孔（阀）井外边缘 1.5m 以内，自地面算起 1m 高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为 3m 的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为 1.5m 的球形并延伸至地面的空间为 2 区。

埋地油罐爆炸危险区域划分见图 3-3。

0 区是指该区域连续出现或长期出现可燃爆炸性气体；1 区是指正常运行时可能出现爆炸性气体混合气体；2 区是指在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合气体，即使出现也是偶尔短时存在爆炸性气体混合气体。对 0 区、1 区和 2 区内，要严禁明火及其它火花（如撞击、摩擦、静电等），同时这些区域内的电气设施必须为防爆型，其级别和组别不得低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别，否则，这些区域就有发生火灾、爆炸的危险。

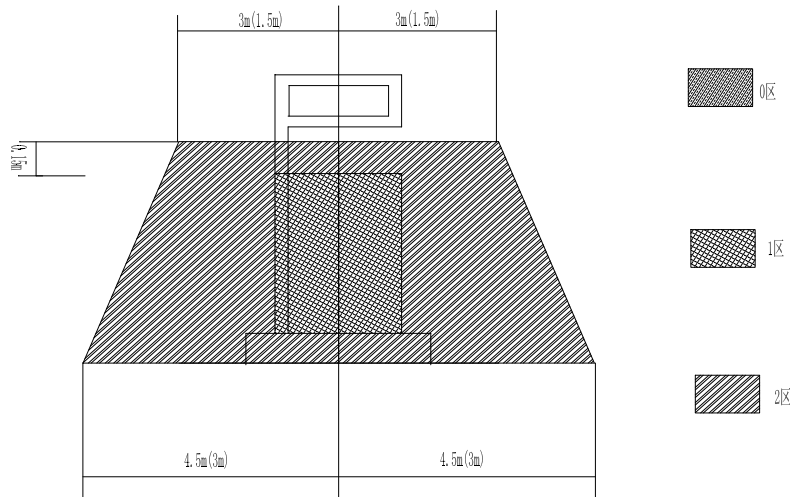


图 3-1 加油机爆炸危险区域划分

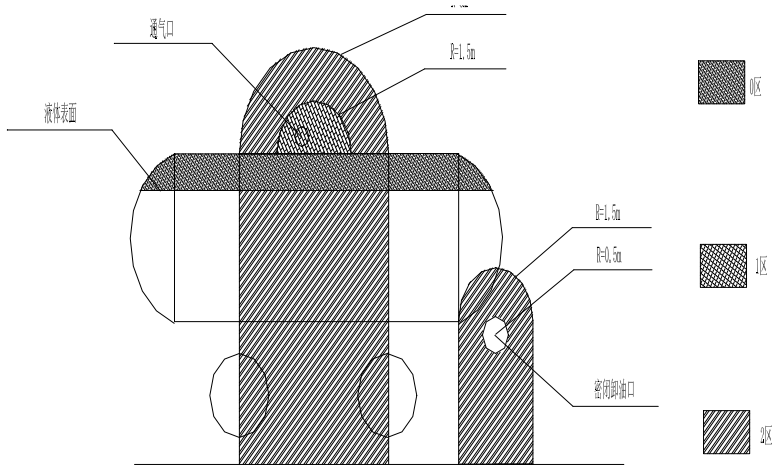


图 3-2 油罐车卸油爆炸危险区域划分

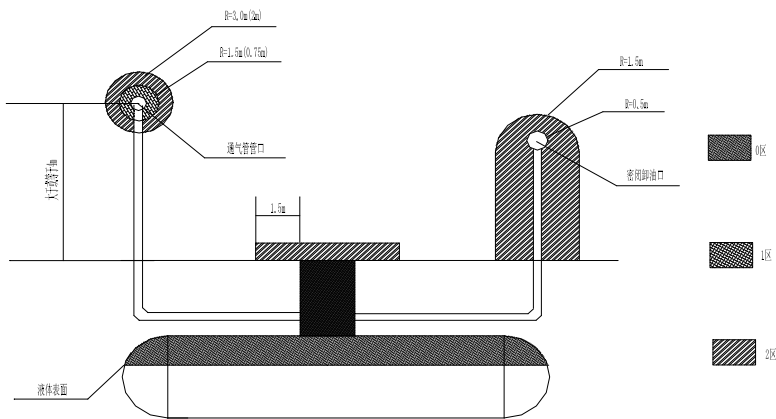


图 3-3 埋地油罐爆炸危险区域划分

3.3 站址及总图布置危险有害因素辨识与分析

3.3.1 站址

近年来，随着我国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为民众生活中不可或缺的一部分。加油站的发展对推动市场经济的发展，完善交通、节约能源发挥了巨大的作用，但是，由于加油站内储存的汽油和柴油火灾危险性大，一旦发生火灾爆炸，不仅加油站受灾，对周围建筑物也有极大威胁。

萧县青龙合森加油站位于安徽省宿州市萧县青龙镇青龙。该站站房位于加油作业区的西侧，油罐区位于站房的西侧。加油区（加油罩棚）面向站区东侧 237 国道设置车辆的进口、出口，交通便利。

3.3.2 总平面布置

加油站是为各类机动车辆油箱充装汽油、柴油的专门场所，该加油站内储存的主要是汽油和柴油，这些油品具有易蒸发、闪点低、引燃能小、易燃烧、易爆炸、易流淌扩散、易受热膨胀、易带电、易产生静电及爆炸范围宽等危险特性，加油站内的建筑物及设施布局的不合理性将直接导致重大的安全隐患。该加油站主要由地下储油罐、加油机和站房三部分，按照性质功能可分为加油区、储油区、行车（停车）区和辅助区。

该站站房位于加油作业区的西侧，油罐区位于站房的西侧。加油区设置自吸式加油机 4 台，布置在加油罩棚下面；油罐区内设置 4 台双层防渗漏埋地油罐，储罐南北向布置，自西向东依次为汽油罐、汽油罐、柴油罐、柴油罐。加油区（加油罩棚）面向站区东侧 237 国道设置车辆的进口、出口。

站区内场地较为平坦，出入口分开设置，油罐、加油机等加油设施的布局较为合理，站房为砖混结构，耐火等级为二级，符合要求。

3.4 自然条件方面的危险有害因素分析

1) 低温

该站地处宿州市萧县，该地区冬季天气寒冷，管道如果没有采取一定的防冻措施，有可能将设备管道、阀门等冻裂，造成油品泄漏，进而造成重大火灾爆炸事故。

2) 高温

在夏季高温天气作业时，如无防暑降温措施，人员有中暑的危险。

3) 雷电

在雷暴天气卸油、清罐等时，如采取的防雷接地措施不当，有可能引发火灾爆炸事故。

4) 大风

作业中如遇大风天气，有可能引起操作人员相互配合失误及操作失误，进而引发其它安全事故。

3.5 经营过程中的危险、有害因素分析

由该加油站所经营的油品的危险特性可知，加油站在经营运行过程中的主要危险、有害因素有：

3.5.1 火灾、爆炸危险

根据汽油和柴油本身具有易燃、易爆的危险性，在加油站经营过程中，在以下环节易发生火灾、爆炸危险：

(1) 卸油时发生火灾

加油站火灾事故大部分发生在卸油作业中，主要有：

①油罐漫溢。卸油时未及时监测液面，造成油品跑冒，使油蒸气浓度迅速上升，达到爆炸极限范围，遇到点火源，即可发生爆炸燃烧。

②油品滴漏。由于卸油胶管破裂、密封垫破损，快速接头螺丝松动等原因，使油品漏在地面，遇火花燃烧。

③静电起火。由于油管、罐车无静电接地，卸油时流速过快等原因造成静电积聚放电点燃油蒸气。

④在非密封卸油过程中，大量油蒸气从卸油口溢出，当周围出现烟火，就会爆炸燃烧。

⑤若未考虑油品卸油时的通风，卸油时造成油蒸气聚积，一时遇到火源，则易发生火灾爆炸事故。

（2）量油时发生火灾

①油罐车到站未静置稳油（小于 5 分钟）就开盖量油，会引起静电起火。

②油罐未安装量油孔或量油孔铝质（铜质）镶槽脱落，在量油时，量油尺与钢质管口摩擦产生火花，就会点燃罐内油蒸气，引起爆炸燃烧。

③在气压低、无风的环境下，工作人员或其他人员穿化纤服装，摩擦产生静电火花也能点燃油蒸气。

（3）加油时发生火灾

加油时未采取密封加油技术，使大量蒸气外逸或由于操作不当、油品外溢等原因，在加油口附近形成一个爆炸危险区域，遇烟火、使用手机、铁钉鞋摩擦、金属碰撞、电器打火、发动机排气管喷火等，都可导致火灾。

人员操作技能达不到要求，安全意识和防护、处理能力差，未进行严格的教育培训和考核，操作技能、安全意识低下，当发生异常时处置不当而造成事故的发生。

（4）受限空间作业发生火灾、爆炸

该加油站油罐、化粪池等构成受限空间，作业前若未进行检测或未正确穿戴劳动防护用品，清洗油罐不彻底，残余油蒸气遇到静电、摩擦、电火花都会导致火灾、爆炸。

（5）非作业情况下的安全隐患

①油罐、管道渗漏。由于油罐、管道质量问题或使用中的腐蚀作用以及法兰未紧固等原因造成油品渗漏，遇明火燃烧。

②雷击。雷电直击或间接放电于油罐及有关设备处导致燃烧、爆炸。

③电气火灾。电器设备老化、绝缘破损、过流、短路、接线不规范、电器使用不当等引起火灾。

④油蒸气沉积。油蒸气密度比空气密度大，会沉淀于管沟、电缆沟、下水道等低凹处，一旦遇火就会发生爆炸燃烧。

⑤明火管理不严。生产、生活用火失控，引起站房或站外火灾。

3.5.2 电气伤害

加油站中的用电设施及配电设备，如果没有适当的防护措施和安全操作规程，电气设备老化，绝缘失效，电气线路不规范等因素容易导致人员的触电、电弧灼伤等伤害。

3.5.3 毒性伤害

石油产品都具有一定的毒性，尤其是含铅汽油毒性较大。

（1）急性中毒。汽油为麻醉性毒物，急性汽油中毒主要能引起中枢神经系统和呼吸系统损害，病变以中枢神经系统为主。接触其蒸气致轻度急性中毒时，先有中枢神经受累和黏膜刺激症状，如头晕、头痛、乏力、恶心、视力模糊、复视、步态不稳、震颤、容易激动、酩酊感和短暂意识障碍，以及流泪、流涕、眼结膜充血和咳嗽等黏膜刺激表现。部分患者可有惊恐不安、欣快感、幻觉、抑郁或多语等精神症状。及时脱

离接触和治疗后常于短小时内恢复。

重度急性中毒时，患者有中毒性脑病表现，如谵妄、昏迷、腹壁和腱反射低下、以及强直性抽搐等。部分患者有急性颅内压增高表现，如血压和脉搏波动、呼吸浅快或深慢、紫绀、颈项强直、视乳头水肿、中枢性高热、病理反射、脑脊液压力增高等；头颅 CT 检查可见白质密度减低、两侧大脑半球轻度弥漫性密度降低、或脑室周围特别是侧脑室前角周围密度降低等。

吸入极高浓度汽油蒸气者可猝死。液态汽油被吸入呼吸道可造成汽油吸入性肺炎。口服汽油可引起口腔、咽及胸骨后烧灼感，恶心、频繁呕吐、腹痛、腹泻和消化道出血，并有肝肿大、压痛和酶活性异常。皮肤接触汽油可发生脱脂和皮炎，出现红斑、水疱和瘙痒等，接触时间过长可造成皮肤灼伤。

多数急性汽油中毒患者脱离现场及治疗后短期内会恢复，但个别病情较重的患者可有球后视神经炎、头痛、智力和记忆减退等后遗症。

(2) 慢性中毒。慢性汽油中毒患者常有头痛、头晕、失眠、精神萎靡、乏力、四肢疼痛、记忆力减退、易激动、食欲减退、多汗、心悸等神经衰弱症和自主神经功能紊乱；严重时可出现震颤、共济失调、淡漠迟钝、记忆力和计算力丧失等类似精神分裂症的症状。

皮肤长期接触汽油可致皮肤干燥、皲裂、角化过度、毛囊炎、慢性湿疹和指甲变形等，个别患者可发生剥脱性皮炎。

部分慢性汽油中毒患者有肾损害，初期为尿酶活性异常，后可发展成肾小球肾炎，甚至肾小球肾炎和肺出血综合症。

人孔井以及油罐构成受限空作业，作业前若未检测，可能会造成中毒窒息事故。

3.5.4 高处坠落

该加油站罩棚上装有照明等设施，如果罩棚安装质量有缺陷，工作人员在上面进行维护等作业时无安全防护或防护措施不可靠，就有可能发生人员高处坠落事故或高处物体跌落伤及地面工作人员。

3.5.5 车辆伤害

该加油站使用油罐车运输油品，同时，该站是为各类机动车辆添加汽油、柴油的场所。站内车辆来往多，进出频繁。如果车速过快、靠近路旁的设备设施无防撞设施和标志、路面不好（如路面有陷坑、障碍物、冰雪等），可能发生车辆撞击人体、设备、管线等，进而导致人员伤害、撞坏管线造成泄漏，引起二次事故；车辆在进入站内或加油结束后驶出站内，若操作不当，可能撞到加油机，对设备造成损坏。

3.5.6 噪音危害

加油站西侧、北侧为道路，来往车辆会产生一定的噪音。当人员长时间暴露在噪声环境中，会由于噪声的作用而引起听力损失（也称噪声性耳聋）；或产生烦躁心理，导致人的不安全行为，甚至发生事故；

由以上分析可知，加油站存在的危险、有害因素主要是火灾和爆炸危险，人的不安全行为和物的不安全状态都有可能导致火灾、爆炸事故的发生，应采取重点措施预防。

3.6 建（构）筑物危险有害因素分析

1) 坍塌

（1）站房、罩棚等建构筑物若地基设计不当、处理不好，构筑物安全等级达不到设计要求，可能会造成地基塌陷。

（2）若选址在地震断裂带，建筑物在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏可能会造成坍塌、倒塌等碰撞挤压事故。

(3) 若加油机罩棚抗雪载、风载强度不够,遇到大风、大雪天气易造成加油机罩棚被掀翻、压塌,造成人员伤亡和财产损失。

2)火灾

(1) 站房、罩棚等建构筑物若耐火等级达不到要求,一旦明火管理不当,生产、生活用火失控,容易导致火灾。

(2) 加油站内的建筑物如果建设地下或半地下室,易造成油蒸气沿地面进入地下室内,在室内积聚,不易扩散,遇火源发生火灾爆炸事故。

3.7 危险化学品重大危险源辨识

重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品,且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

3.7.1 重大危险源辨识依据

依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)规定,生产单元、储存单元内存在危险物质的数量等于或超过标准(GB18218-2018)中规定的临界量,即被定为重大危险源。单元内存在危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为两种情况:

1) 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种,则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量,若等于或超过相应的临界量,则定为重大危险源。

2) 生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时,则按下式计算,若满足下式的规定,则定为重大危险源。

$$\frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n} \geq 1$$

式中: $q_1, q_2, \dots, q_n$ ——每种危险化学品实际存在量,单位为吨(t);

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ——与各危险化学品相对应的临界量,单位为吨(t)。

3.7.2 辨识与分析

1) 危险化学品辨识

该加油站经营的成品油列入《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中的危险化学品为汽油和柴油。汽油是属于闪点 $<28^{\circ}\text{C}$ 的易燃液体，其临界量为200t。柴油是易燃液体，其临界量为5000t。

划定储罐区为储存单元，由于油料达到油罐容量95%时，自动停止油料继续进罐，则储罐区油罐内危险化学品的最大储存量分别为：

该站储罐区有2个汽油储罐（罐容为 30m^3 ），2个柴油储罐（罐容为 30m^3 ），汽油的密度为 $750\text{kg}/\text{m}^3$ ，柴油的密度为 $830\text{kg}/\text{m}^3$ ，则汽油的设计最大储量为 $(30\times 2)\times 0.75=45\text{t}$ ；柴油的设计最大储量为： $(30\times 2)\times 0.83=49.8\text{t}$ 。

该加油站汽油和柴油储存量如下表，对照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，该加油站危险化学品重大危险源辨识见下表。

表3-3 危险化学品重大危险源辨识计算表

物质名称	临界量 (t)	设计最大量 (t)
汽油	200	45
柴油	5000	49.8
评价与结论： $q_1/Q_1+q_2/Q_2=45/200+49.8/5000=0.23496<1$ 依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2018），该加油站不构成重大危险源。		

该站虽未构成重大危险源，但是该站发生重大事故时会对周边环境造成一定影响，因此对该站储存区应定期进行巡检，并按照制定的应急预案定期进行演练。

3.8 首批重点监管的危险化学品辨识分析结果

根据《危险货物品名表》(GB 12268-2012)、《危险化学品目录》等

标准识别。以及《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号文件的规定，经辨识与分析，该站所经营的汽油为重点监管的危险化学品。

根据《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》安监总厅管三〔2011〕142号文的相关要求，汽油的安全措施和应急处置见3.1章节。

3.9 同类事故调查与分析

3.9.1 国内事故统计分析

石油产品储存销售存在着火灾、爆炸危险，这些危险在一定条件下就会转变为事故，给人民的生命财产造成一定损失，有的甚至给社会带来灾难性破坏，根据《油料事故案例》中所示100例事故进行分析：其中火灾、爆炸事故燃烧物中油蒸汽占89%，而油品只占11%。引起油品及油蒸汽燃烧的点火源主要包括电火花、意外明火、焊接火花、静电火花、雷电、发电机起火等，其中意外明火38%，静电火花23%、电火花17%三者所占的比例较高接近80%，而焊接火花9%、雷电5%、发电机起火8%三者合计刚超过了20%等。控制火灾爆炸事故，应控制油品的泄漏挥发，防止形成爆炸性混合气体，防止点火源的存在。

表3-4是对国内石化行业近40年间发生的较大事故原因统计。

表3-4 国内石化行业安全事故原因统计表

序号	事故原因	事故比例（%）
1	违章作业、违章用火	40
2	操作失误	25
3	雷击、静电及电器引起火灾爆炸	15.1
4	仪器仪表失灵	10.3
5	设备损害、腐蚀	9.6

从表3-4可以看出，国内石化行业导致事故发生的主要原因是人为

因素，由于人为的违章作业和操作失误造成的事故比例占到 65%，这说明人员管理不严、素质不高、素质，增强责任心，严格安全管理是预防事故发生的主要手段。

3.9.2 典型事故案例分析

一、平乡县国源加油站“6.15”燃爆事故调查报告

2015 年 6 月 15 日上午 7 时 40 分，平乡县国源加油(气)站在维修输油管道过程中动火作业时发生爆燃，造成一人重伤、一人轻伤。2015 年 6 月 30 日重伤者(曲智豪)死亡，直接经济损失 85 万元。

1、事故发生经过

2015 年 6 月初，平乡县国源加油站在实验调整加油机时发现加油机(汽油)抽不出油。平乡县国源燃气有限公司负责人李军联系谢忠全(此次维修作业活动联系人)，对该站部分输油管道进行维修作业。2015 年 6 月 14 日上午 8 时左右谢忠全安排两人进入该加油站对该站输油管道进行维修作业，当天在该站负责人(杜君)提示下完成了 1 号“人孔井”底阀更换维修。6 月 15 日 7 时 40 分左右，工人曲智豪在对 2 号“人孔井”管道进行检查，发现“人孔井”中底阀出现问题，需更换底阀，在更换底阀时，发现底阀取不出来，便更换部分输油管，对井下输油管实施焊接。在动火操作过程中，因未采取有效安全措施，引发残存油气爆燃，造成一人重伤一人轻伤。

2、事故救援情况

事故发生后伤者被及时送到平乡县人民医院救治，随后转院到邢台市第五医院，6 月 19 日重伤者(曲智豪)转院到邢台市人民医院，于 6 月 30 日经抢救无效死亡。

3、事故发生原因和性质

（1）直接原因

平乡县国源加油站作业人员在井下输油管实施焊接时，未对输油管内油气进行置换，未对井中气体置换及检测的情况下，引发油管内残留油气爆燃。

（2）间接原因

①平乡县国源加油站安全生产主体责任不落实，安全管理制度不落实，在油罐区内未按规定制定动火作业方案，未办审批手续。

②平乡县国源加油站负责人杜君对安全生产工作履职不到位，管理不严格，措施不力，不按要求审批动火作业计划，现场监护人员不落实。

③谢忠全对作业人员资格审查把关不严，用无资格、无特种作业操作证(电焊工证)上岗作业。

（3）事故性质

经调查认定：平乡县国源加油站“6.15”燃爆事故是一起无证上岗作业人员违犯操作规程，引发的一起一般生产安全责任事故。

4、事故防范措施及建议

（1）平乡县国源加油站要深刻汲取事故血的教训，举一反三，杜绝此类事故的发生，严格按照动火作业操作规程。

（2）平乡县国源加油站要严格按照《安全生产法》的要求认真落实企业主体责任，做到“五落实，五到位”。

（3）进一步明确部门和属地监管责任，加强相关管理。

二、加油站未遂事故——静电处理

1、事情经过

2009年2月14日18点左右，一辆油罐车从郑屯油库运一车93#汽油到黔西南分公司响水加油站，站长按照接卸规程接静电接地线，完成油品计量之后，准备接卸。突然发现油罐车的卸油口距离油罐的卸油口

较远，罐车必须往前开走几步方可卸油，于是便把静电接地线取下来，卸油员引导驾驶员开始动车，站长到配电盒内关掉 93# 加油机，当站长回到卸油区时，罐车已停放好位置，驾驶员和卸油员正准备从罐车上取卸油管，站长到卸油口边打开卸油口时，发现罐车在动车时取下的静电接地线忘记夹上，站长立刻叫卸油员夹好静电接地线。如果当时没夹好静电接地线就贸然卸油，由于静电引起事故，后果将不堪设想。

2、危害分析

(1) 油罐车在行使中的颠簸晃动，装有油品的油罐内产生大量的静电，如果卸油时未按规定接地，积聚的静电产生的能量会引爆闪点很低的成品油，发生火灾事故。

(2) 安全管理管理工作中的马虎大意和丢三落四的工作习惯往往是导致事故发生的主观原因。

3、经验教训：

(1) 安全意识的培养来源于日常安全思维的训练和高度的责任心，要通过规范的流程，标准化的操作来培养岗位操作职业敏感度，才能杜绝马虎大意和丢三落四的工作习惯；

(2) 严格按照加油站接卸油操作规程，加强检查各环节，确保各环节无误后方可接卸，养成良好的职业习惯；

(3) 要把安全放在第一位，我们多一份细心，就减少一份事故的发生。

三、江苏南京一加油站油罐泄漏事故

1、事故概况及经过

2006 年 7 月 4 日下午 17 点 30 分左右，南京市龙蟠路蓝燕石化加油站的地下油罐发生泄漏，汽油流进沿街的下水道内，所泄漏出来的汽油随着雨后的降水大量扩散到周边地下管道，地面下的燃气、电信、供水

等多种市政管线均遭到浸润。一旦处置不当，汽油接触到明火，地面以下很可能产生连锁反应，导致的后果将是不堪设想的。

当晚 22 点 30 分左右，消防部门调集来了大功率泡沫消防车参与抢险，控制范围从原来加油站门口数个窨井口扩散到周边地区数百米外，抢险人员打开每一个井盖，不定期地向下水道中灌注灭火泡沫。

在外围抢险工作进一步加强时，蓝燕加油站临时调集了十余辆运油车，不间断地抽取加油站贮油罐内的剩余汽油和柴油，并将其运往安全地带。

2、事故原因分析

- (1) 设计不规范、施工质量差；
- (2) 未安装防泄漏报警仪，加油站人员未能及时的察觉泄漏。

3、防止同类事故的措施

- (1) 选择有相应资质的公司设计、施工。
- (2) 安装有效的检测以及报警仪器，使加油站人员易于检查与观察。

四、河南郑州加油站爆炸事故

1、事故概况及经过

7 月 13 日，这家加油站一职工就发现因加油机漏油造成地下室弥散大量汽油味，但加油站负责人未采取任何措施。7 月 22 日，加油站职工发现扑面而来的汽油味呛得人无法进入地下室，加油机漏油严重。这时，加油站负责人才请来加油机生产厂家的技术人员进行维修。23 日，他们发现加油机仍然漏油，遂请来技术人员继续维修。下午 3 时许，加油站负责人召集有关人员正研究如何解决漏油问题时，安全员严继光进入地下室主室内，操作电灯开关时，电火花与混合气体遭遇发生爆炸。此起爆炸事故共造成 4 人死亡，12 人受伤，直接财产损失 16 万余元。

2、事故原因分析

(1) 没有采取有力措施查明汽油泄漏的真正原因，未从根本上解决汽油泄漏问题，且在未对地下室汽油蒸气采取疏散等有效安全防护措施，未从根本上消除火灾隐患的情况下，而让加油站继续营业。

(2) 加油站东南侧加油机下方输油竖管焊缝裂缝漏油，渗入地下室，产生大量汽油蒸气与空气混合，混合气体达到极限，遇地下室电灯开关产生的电火花发生爆炸起火。

3、防止同类事故的措施

- (1) 加油站区域内严禁设置地下室；
- (2) 制定事故应急预案，加强员工安全教育和安全意识；
- (3) 加油站设备的维修应让专业人员进行，并严格操作规程。

3.9.3 借鉴

(1) 加油站存在着火灾爆炸危险，要从根本上预防事故发生，首先必须按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规范设计，严格施工，保证工程质量及各项硬件设施符合国家规范要求。

(2) 事故的发生大都是由于人为因素造成的，必须认真搞好各级人员的安全教育，提高全员安全素质，增强责任心，提高安全意识。

(3) 管理是基础，必须建立健全各级安全生产责任制，制定油品运输、储存、加油等全过程的安全技术操作规程，严格按规程作业。

(4) 定期搞好检查与维修，尽量采用密闭方式加油，减少油品泄漏的可能。

(5) 时刻把防火放到首位，防泄漏、防火与防静电火花是杜绝加油站火灾、爆炸事故的关键。

第四章 评价单元的划分和评价方法的选择

4.1 评价单元的划分

4.1.1 评价单元的划分原则

根据评价目的，将评价对象划分为若干有限、相对独立的评价单元，分别采用定性和定量的评价方法，并结合已获取的资料，有针对性地进行分析评价，在此基础上，对整个系统做出综合评价，从而达到安全评价的目的。

划分评价单元的目的在于保证安全评价工作的全面性、准确性和针对性。因此，本次评价，根据以下原则划分评价单元：

- 1) 按照项目固有危险、有害因素及分布特点划分评价单元；
- 2) 按照设备、设施的相对独立性划分评价单元。

4.1.2 评价单元的划分

根据单元划分原则及原国家安全生产监督管理局《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》（安监管管二字[2003]38号）的要求，并结合加油站实际经营状况，将评价项目划分为如下4个单元：

表4-1 安全评价单元划分表

代号	单元名称	主要内容
P ₁	站址及总平面布置	站址、站区功能分区、道路
P ₂	工艺及设备	储油罐、通气管、卸油区、加油机、管道
P ₃	公用工程及辅助设施	供水、配电、消防、防雷、防静电等
P ₄	安全管理	安全管理机构、岗位责任制、制度、操作规程、应急救援预案

4.2 评价方法的选用

加油站安全现状评价主要目的是检查加油站的安全条件和设施是否

满足国家相关法律法规、标准规范的要求，为应急管理部门进行监管或颁发危险化学品经营许可证提供参考依据。因此安全评价过程中主要采用安全检查表法进行评价，并做出是否符合危险化学品经营许可条件的评价结论。

4.3 评价方法的说明

安全检查表分析是将一系列分析项目列出检查表进行分析，以确定系统、场所的状态，这些项目可以包括场所、周边环境、设备、设施、操作、管理等各个方面。

安全检查表内容包括法律法规、标准、规范 and 规定。安全检查表分析是基于经验的方法，编制安全检查表的评价人员应当熟悉装置的操作、标准和规程，并从有关渠道（如内部标准、规范、行业指南等）选择合适的安全检查的内容。

1) 使用安全检查表进行安全评价时，一般包括如下步骤：

- (1) 确定检查对象；
- (2) 收集与评价对象有关的数据和资料；
- (3) 选择或编制安全检查表；
- (4) 进行检查评价。

评价人员通过确定标准的设计或操作以建立针对评价对象的安全检查表，然后用它发现一系列基于缺陷或差异的问题。定性的分析结果随不同的分析对象而变化，但都将作出与标准或规范是否一致的结论。此外，安全检查表分析通常提出一系列的提高安全性的可能途径并提供给管理者考虑。

安全检查表是进行安全检查，发现潜在危险的一种实用而简单可行的方法。

2) 安全检查表的判定如下

- (1) 合格用“√”表示，不合格“×”用表示，基本合格用“△”表示。
- (2) 根据现场实际确定的检查项目全部合格的为“符合安全要求”。
- (3) 不合格项超过实有总数 20%以上视为“不符合安全要求”，不合格项占有总数的 20%以下，为“基本符合安全要求”；
- (4) 对不合格项均应整改，但整改后必须由评价机构认定，能达到基本合格的，也视为“基本符合安全要求”。

3) 安全检查评价程序图见图 4-1。

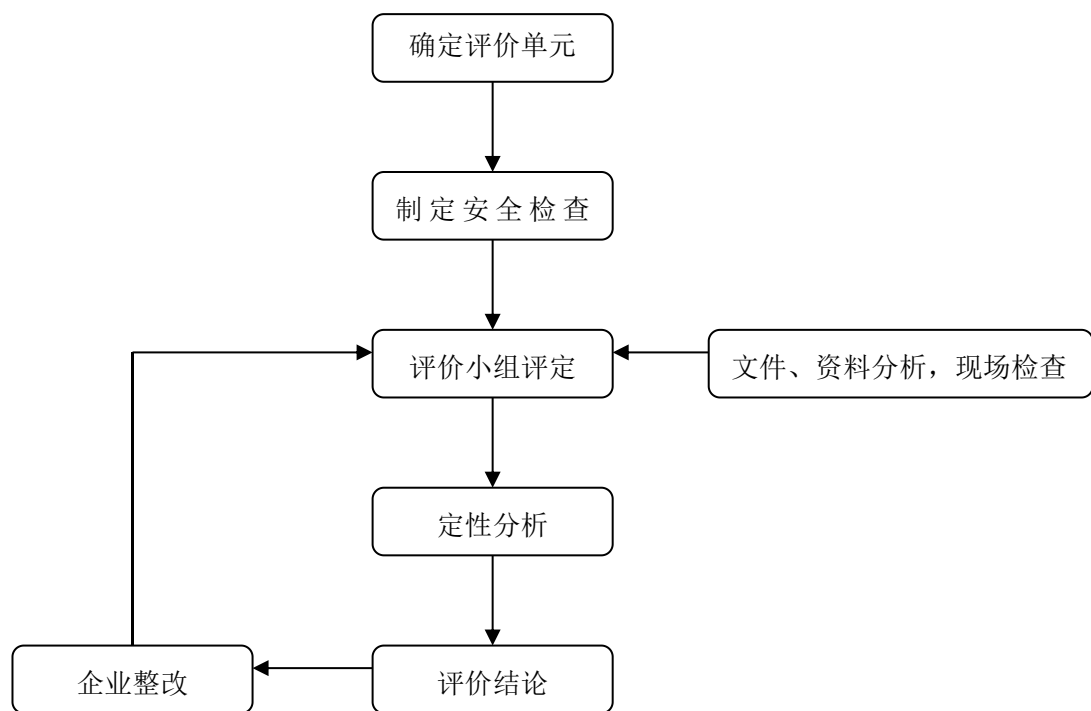


图 4-1 安全检查表评价程序图

第五章 安全评价与分析

5.1 站址及总平面布置单元

1) 安全检查表

该站位于安徽省宿州市萧县青龙镇青龙。加油罩棚占地面积 150m²，有自吸式加油机 4 台。油罐区有 4 台埋地储罐（其中汽油罐 2 台、柴油罐 2 台），罐容均为 30m³，现储油总量为 90m³（柴油罐折半计算）。

该站站房位于加油作业区的西侧，油罐区位于站房的西侧。加油区设置自吸式加油机 4 台，布置在加油罩棚下面；油罐区内设置 4 台双层防渗漏埋地油罐，储罐南北向布置，自西向东依次为汽油罐、汽油罐、柴油罐、柴油罐。加油区（加油罩棚）面向站区东侧 237 国道设置车辆的进口、出口，交通便利。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）编制安全检查表评价如下：

表5-1 站址及总平面布置单元安全检查表

序号	检查内容	依据	检查情况	结论
1	汽车加油加气加氢站的站址选择应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应在交通便利的地方	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 4.0.1 条	站区位于安徽省宿州市萧县青龙镇青龙	合格
2	在城市建成区不宜建一级加油站	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 4.0.2 条	三级加油站	合格
3	城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 4.0.3 条	站区位于安徽省宿州市萧县青龙镇青龙	合格
4	车辆入口和出口应分开设置	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 5.0.1 条	站区出入口分开设置	合格

5	站区内停车位和道路应符合下列规定： 1、站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。单车道或单车停车位宽度不应小于 4m。双车道或双车停车位不应小于 6m。 2、站内道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于 9m 3、站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于 8%，且宜坡向站外 4、加油作业区内的停车位和道路路面不宜采用沥青路面	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 5.0.2 条	站区路面为水泥硬化路面	合格
6	作业区和辅助服务区之间应有界线标识	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 5.0.3 条	/	/
7	加油作业区内不得有“明火地点”或“散发火花地点”	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 5.0.5 条	加油作业区内无明火及散发火花地点	合格
8	加油加气加氢站的变配电室或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 5.0.8 条	站内设置配电室，布设符合要求	合格
9	加油站内的爆炸危险区域。不应超出站区围墙和可用地界线	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 5.0.11 条	加油站内的爆炸危险区域未超出站区围墙和可用地界线	合格

表5-2 站内设备与站外建（构）筑物之间的安全间距检查表

方位	设施名称	标准依据	标准距离	实际距离	结论	备注
东	汽/柴加油机—237 国道	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 4.0.4	5/3	17/8	符合	汽油有加油、卸油油气回收系统
	汽/柴加油机—架空电力线		5/5	15.3/6.3	符合	
北	汽/柴加油机—民建（三类保护物）		7/6	47/49	符合	
	汽/柴油罐（三级站）—民建（三类保护物）		7/6	45.5/45.5	符合	
	汽/柴油通气管口—民建（三类保护物）		7/6	50.5/50.5	符合	
南	汽/柴加油机—民建（三类保护物）		7/6	8.2/13.5	符合	
	汽/柴油罐（三级站）—民建（三类保护物）		7/6	19/18.5	符合	

	汽/柴油通气管口—民建（三类保护物）		7/6	22/22	符合	
西	汽/柴油罐（三级站）—农田	/	/	5/ 11	符合	

表5-3 内部安全距离检查表

序号	项目	距离		
		标准值（m）	实测值（m）	结论
1	埋地油罐与埋地油罐	0.5	0.5	符合
2	埋地汽油罐与站房	4	19.5	符合
3	埋地柴油罐与站房	3	13.5	符合
4	埋地汽油罐与消防泵房和消防水池取水口	10	/	不涉及
5	埋地柴油罐与消防泵房和消防水池取水口	7	/	不涉及
6	埋地汽油罐与自用燃煤锅炉房和燃煤厨房	12.5	/	不涉及
7	埋地柴油罐与自用燃煤锅炉房和燃煤厨房	10	/	不涉及
8	埋地汽油罐与自用有燃气（油）设备的房间	8	/	不涉及
9	埋地柴油罐与自用有燃气（油）设备的房间	6	/	不涉及
10	埋地汽油罐与站区围墙	2	3.8	符合
11	埋地柴油罐与站区围墙	2	3.8	符合
12	汽油通气管管口与站房	4	19.6	符合
13	柴油通气管管口与站房	3.5	19.6	符合
14	汽油通气管口与消防泵房和消防水池取水口	10	/	不涉及
15	柴油通气管口与消防泵房和消防水池取水口	7	/	不涉及
16	汽油通气管口与自用燃煤锅炉房和燃煤厨房	12.5	/	不涉及
17	柴油通气管口与自用燃煤锅炉房和燃煤厨房	10	/	不涉及
18	汽油通气管口与自用有燃气（油）设备的房间	8	/	/
19	柴油通气管口与自用有燃气（油）设备的房间	6	/	/
20	汽油通气管口与站区围墙	2	6	符合
21	柴油通气管口与站区围墙	2	6	符合
22	卸油点与站房	5	19.6	符合
23	卸油点与消防泵房和消防水池取水口	10	/	不涉及
24	卸油点与自用燃煤锅炉房和燃煤厨房	15	/	不涉及

25	卸油点与自用有燃气（油）设备的房间	8	/	不涉及
26	加油机与站房	5（4）	6（15）	符合
27	加油机与消防泵房和消防水池取水口	6	/	不涉及
28	加油机与自用燃煤锅炉房和燃煤厨房	12.5（10）	/	不涉及
29	加油机与自用有燃气（油）设备的房间	8（6）	/	不涉及
30	汽油通气管口与卸油点	3	8	符合
31	柴油通气管口与卸油点	2	8	符合
32	汽油罐与站内辅房	7（注）	20	符合
33	汽（柴）油加油机与洗车棚	7（6）（注）	27.5（31）	符合
34	柴油罐与洗车棚	6（注）	26	符合
35	汽（柴）通气管口与洗车棚	7（6）（注）	35（35）	符合
注：依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 5.0.10 条				

2) 检查表结果分析

该加油站站址选择和总平面布置、内外部安全防火间距 符合相关标准要求。

5.2 工艺及设备单元

该站油罐区内有埋地双层防渗漏油罐 4 个，罩棚内有加油机 4 台。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）编制安全检查表，对本单元进行分析评价。安全检查表见表 5-4。

表5-4 工艺及设施单元安全检查表

序号	检查内容	依据	检查情况	结论
1	除撬装式的加油装置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 6.1.1 条	埋地油罐	合格
2	汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 6.1.2 条	为卧式埋地油罐	合格

3	油罐应采用钢制人孔盖	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 6.1.11 条	油罐为钢制人孔盖	合格
4	油罐设在非车行道下面时，罐顶覆土厚度不应小于 0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于 0.9 米	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 6.1.12 条	油罐设在非车行道下面，罐顶覆土不小于 0.5m	合格
5	埋地油罐的人孔应设操作井。设在车行道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密封井盖和井座	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 6.1.14 条	人孔设置了操作井	合格
6	设有油气回收系统的加油站，站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 6.1.16 条	站内油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统	合格
7	加油机不得设置在室内	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 6.2.1 条	加油机在罩棚下	合格
8	加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于 50L/min	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 6.2.2 条	自封式加油枪	合格
9	采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 6.2.5 条	加油机有文字标识	合格
10	汽油和柴油油罐车卸油必须采用密闭卸油方式	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 6.3.1 条	密闭卸油	合格
11	每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 6.3.2 条	卸油接口有标识	合格
12	卸油接口应装设快速接头及密封盖	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 6.3.3 条	卸油接口为快接头，且有密封盖	合格
13	加油站应采用加油油气回收系统	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 6.3.6 条	采用加油油气回收系统	合格
14	油罐的接合管设置应符合下列规定：1、接合管应为金属材质。2、接合管应设在罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上。3、进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。油罐的量油孔应设带锁的量油帽	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 6.3.8 条	接合管为金属材质	合格
15	汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于 4m，沿建构筑物向上敷设的通气管。其管口应高出建构筑物的顶面 2m 及以上。通气管管口应设阻火器	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 6.3.9 条	通气管设置符合规范要求	合格

16	通风管的公称直径不应小于 50mm	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 6.3.9 条	通风管直径 50mm	合格
17	当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，上应装设呼吸阀	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 6.3.11 条	汽油通气管口装设呼吸阀	合格
18	加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。采用管沟敷设时，必须用中性沙子或细土填满、填实	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 6.3.14 条	符合要求	合格
19	工艺管道不应穿越或跨越站房等与其无直接关系的建筑物	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 6.3.18 条	未穿越无关建筑物	合格

该站加油工艺与设备符合标准要求。

5.3 公用工程及辅助设施单元

该加油站的公用工程和辅助设施主要包括给排水、供配电、防雷、防静电、消防器材配备、紧急切断系统、建构筑物等，该单元的安全检查表见表 5-5~5-7。

表5-5 消防与电气装置安全检查表

序号	检查内容	依据	检查情况	结论
1	加油站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定：2、每 2 台加油机应配置不少于 2 具 5kg 手提式干粉灭火器，或 1 具 5kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L 泡沫灭火器。加油机不足 2 台应按 2 台配置。4、地下储罐应配置 1 台不小于 35kg 推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过 15m 时，应分别配置。6、一二级加油站应配置灭火毯 5 块、沙子 2m³；三级加油站应配置灭火毯不少于 2 块，沙子 2m³	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 12.1.1 条	三级站，配置有 5kg 手提式干粉灭火器 8 个，35kg 推车式干粉灭火器 2 个，灭火毯 4 块，消防沙 2m³	合格
2	加油站地面雨水可散流排除站外	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 12.3.2 条	排水为自然散排	合格

3	加油站的罩棚、营业室等处，均应设事故照明	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 13.1.3 条	配电室内设应急照明	合格
4	当采用电缆沟敷设电缆时，作业区内的电缆沟内必须充沙填实	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 13.1.6 条	电力线敷设符合要求	合格
5	爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》的油罐要求	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 13.1.7 条	爆炸危险区的电气设备安装符合要求	合格
6	钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于 2 处	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 13.2.1 条	符合规定，有防雷检测报告	合格
7	埋地钢制油罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 13.2.4 条	符合规定，有防雷检测报告	合格
8	加油站的卸油场地应设防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电报警仪	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 13.2.11 条	卸油场地设置防静电接地装置，并设置静电报警仪	合格
9	在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端连接头，应用金属线跨接	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 13.2.12 条	在爆炸危险区域内工艺管道上法兰跨接符合要求	合格
10	防静电接地装置的接地电阻不应大于 100 欧	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 13.2.15 条	有防雷检测报告，检查结果合格	合格
11	报警系统应配有不间断电源，供电时间不宜少于 60min	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 13.4.5 条	报警系统配置不间断电源	合格

表5-6紧急切断系统安全检查表

序号	检查内容	依据	检查情况	结论
1	汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。	《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021） 第 13.5.1 条	站区设置紧急切断系统。	符合

表5-7 建（构）物安全检查表

序号	检查内容	依据	检查情况	结论
----	------	----	------	----

1	加油站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第 14.2.1 条	站房等建构筑物为砖混结构, 站场为水泥地面, 罩棚为钢结构	合格
2	罩棚的设计应符合下列条件: 1、罩棚应采用不燃烧材料建造。2、罩棚的净空高度不应小于 4.5m, 进站口有限高措施时, 罩棚的净空高度不应小于限高高度 3、罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于 2m	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第 14.2.2 条	罩棚设置符合规定	合格
3	加油岛的设计应符合下列规定: 1、加油岛高出停车位的地坪 0.15m 0.2m, 2、加油岛的宽度不应小于 1.2m, 3、加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端, 不应小于 0.6m; 4、靠近岛端部的加油机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱时, 其钢管的直径不应小于 100mm, 高度不应小于 0.5m, 并应设置牢固	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第 14.2.3 条	防撞柱符合要求	合格
4	布置有可燃液体设备的建筑物的门窗应向外开启, 并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关规定采取泄压措施	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第 14.2.4 条	站房的门窗开向符合规定	合格
5	加油站的工艺设备, 不宜布置在封闭的房间或箱体内部	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第 14.2.7 条	工艺设备未布置在封闭的房间	合格
6	站房的一部分位于加油作业区内时, 该站房的面积不宜超过 300 m ² , 且不得有明火设备	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第 14.2.10 条	站房内无明火设备	合格
7	站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、休息室等设施合建, 但站房与这些设施之间, 应设置无门窗洞口且耐火极限不低于 3h 的实体墙	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第 14.2.12 条	站房设置符合要求	合格
8	站房可设在站外民用建筑物内, 或与站外建筑物合建, 并应符合下列规定: 1、站房与民用建筑物之间不得有连接通道, 2、站房应单独开设通向加油站的出入口, 3、民用建筑不得有直接通向加油站的出入口	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第 14.2.13 条	不涉及	/

9	加油站内不应建地下和半地下室	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第 14.2.15 条	不涉及	/
10	加油站作业区内不得种植油性植物	《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第 14.3.1 条	站区内未有油性植物	合格

经检查：所有检查项都符合要求

5.4 安全管理单元

1) 安全检查表评价

安全管理单元主要包括有关证照、岗位责任制、安全管理制度、操作规程、事故应急预案的建立等，该单元安全检查表见表 5-8。

表5-8 安全管理单元安全检查表

检查内容		检查情况	结论
证照及资料	1、危险化学品经营单位必须要有相关部门核发的企业营业执照或企业名称预先核准通知书。	加油站有营业执照。	符合
	2、有成品油零售经营批准证书或批准文件。	有成品油零售经营批准证书。	符合
	3、有各岗位人员经省级或设区的市级应急管理部门考核合格，取得上岗资格。	站长、安全管理人员持证上岗，加油员经培训合格后上岗。	符合
	4、有站区场地产权或租赁证明。	有土地证。	符合
	5、有防雷检测机构出具的接地测试记录。	加油站内的设备及建构筑物有防雷检测机构出具合格的雷电防护装置检测报告。	符合
	6、加油站经消防验收合格	加油站经萧县公安消防大队消防验收合格。	符合
	7、有加油机防爆合格证。	加油机有供货厂家提供的《加油机防爆合格证》。	符合
安全管理组织	1、建立以站长为第一责任人的安全管理小组	该站建立了以站长为第一责任人的安全管理小组。	符合
	2、任命消防安全责任人并悬挂任命书签订安全责任书	站长为消防安全责任人。	符合
	3、配备安全管理人员，每班作业现场应不少 1 名专兼职安全管理人员	配备有安全管理人员。	符合
	4、成立全员参与的群众性义务消防安全组织，员工职责明确，操作熟练，熟悉站内灭火器材设施的分布种类和操作。	站内成立了以站长为组长，全体成员为组员的义务消防小组，员工职责明确，操作熟练，熟悉站内灭火器材设施的分布种类和操作。	符合
从	1、站长和安全管理人员经县级以上安全管理部门考核合格取得上岗资格。	站长、安全管理人员已经安全管理部门培训并持证上岗。	符合

检查内容		检查情况	结论
业 人 员 要 求	2、其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训并经考核合格取得上岗资格。	其他从业人员经本单位专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。	符合
安 全 职 责	1、站长岗位职责	有	符合
	2、专（兼）职安全员岗位职责	有	符合
	3、加油员岗位职责	有	符合
安 全 管 理 制 度	1、岗位安全生产责任制	有	符合
	2、危险化学品安全管理制度	有	符合
	3、安全投入保障制度	有	符合
	4、安全生产教育培训制度	有	符合
	5、安全风险管理制度	有	符合
	6、事故管理制度	有	符合
	7、岗位安全生产责任制	有	符合
	8、危险化学品安全管理制度	有	符合
	9、安全投入保障制度	有	符合
	10、安全生产教育培训制度	有	符合
	11、安全风险管理制度	有	符合
	12、事故管理制度	有	符合
操 作 规 程	1、加油操作规程	有	符合
	2、卸油操作规程	有	符合
	3、量油操作规程	有	符合
消 防 安 全 管 理	1、防火档案齐全，符合要求。	已建立防火档案。	符合
	2、员工熟悉消防设备器材，做到会使用、保养。	符合要求。	符合
	3、临时用火、用电票的审批和执行完善并落实。	管理制度有要求。	符合
	4、通讯联络报警畅通、有效。	符合要求。	符合
	5、加油站区域内严禁烟火，加油站的醒目位置应设置带有“严禁烟火”、“熄火加油”字样的标志，在加油岛附近应设置带有“禁止拨打移动电话”字样的标志。油罐区应设置带有“禁止入内”、“禁穿钉子鞋”和“着防静电服”字样的标志。	油罐区操作井盖油品标识、安全警示标识褪色，不醒目。	不符合
	6、加油站入口处应设置限速 5km/h 的警示牌,按规定设置进出加油站的指示标志。	有限速标志。	符合

检查内容		检查情况	结论
应急救援预案	1、制定完善灭火作战方案、防跑冒、防漏油预案，年度灭火作战方案演练不少于二次，防跑冒、防漏油演练不少于一次。	有事故应急救援预案。	符合
	2、应急预案应报送有关部门审查、备案	应急预案已在萧县应急管理局备案。	符合
	3、配备各种预案所需的应急物资和器材	有基本的应急物资和器材。	符合
	4、应急救援预案的培训。	已对员工进行应急救援预案培训。	符合
劳动防护	1、按规定配发劳保用品	按规定配发	符合
	2、进入受限空间及高空等作业有必备的防护用具、用品	有相关防护用品，作业时配戴。	符合
	3、各作业场所及场地有良好的照明、通风、降噪音措施	作业场所照明、通风良好。	符合

2) 安全检查表分析

现场检查发现：1、油罐区操作井盖油品标识褪色，不清晰；2、油罐区安全警示标识褪色，不清晰。

5.5 隐患及隐患整改复查情况

经现场检查和复查，按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等标准评价，现将该站安全隐患和整改情况汇总见下表。

表5-9安全隐患及隐患整改情况汇总表

序号	安全隐患	整改建议	整改复查情况	整改照片	结论
1	油罐区安全警示标识褪色，不清晰	及时更换	已更换。		符合

2	油罐区操作井盖油品标识褪色，不清晰	及时更换	已整改		符合
---	-------------------	------	-----	--	----

5.6 危险化学品经营安全条件审查

5.6.1 危险化学品经营许可条件现场检查

根据原国家安全生产监督管理总局安监管管二字〔2003〕38号《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》要求的规范性现场检查表，对照被评价单位的具体情况，对该加油站危险化学品经营许可条件进行检查，检查结果如表 5-10。

表5-10 危险化学品经营单位安全评价现场检查表

项目	检查内容	类别	检查情况	结论
一 安全 管 理 制 度	1. 有各级各类人员的安全管理责任制。	A	有安全管理责任制和岗位安全职责。	合格
	2. 有健全的安全管理（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括剧毒物品的“双人双锁”制等）。	A	有防火、动火等方面的责任制。	合格
	3. 有完善的经营、销售（包括采购、出入库登记、验收、发放、出售等）管理制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括销售剧毒化学品的登记和查验准购证等）。	A	有进油、销售记录等方面的管理制度	合格
	4. 建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。	B	有巡查制度	合格
	5. 有符合国家标准《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914）、《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915）、《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916）的仓储物品储存养护制度。	B	有储藏养护制度	合格
	6. 有各岗位（包括装卸、搬运、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等）安全操作规程。	A	有装卸和售油（加油）等安全操作规程	合格
	7. 有事故应急救援措施；构成重大危险源的，建立事故应急救援预案，内容一般包括：应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、工程抢险和医疗救护、演练等。	B	有事故应急处理预案	合格
二	1. 有安全管理机构或者配备专职安全管理人员	A	该站有安全管理	合格

项目	检查内容	类别	检查情况	结论
安全管理组织	员；从业人员在 10 人以下的，有专职或兼职安全管理人员；个体工商户可委托具有国家规定资格的人员提供安全管理服务。		人员	
	2. 大中型仓库应有专职或义务消防队伍，制定灭火预案并经常进行消防演练。	B	不涉及	/
	3. 仓库应确定一名主要管理人员为安全负责人，全面负责仓库安全管理工作。	B	不涉及	/
三从业人员要求	1. 单位主要负责人和安全管理人员经县级以上地方人民政府应急管理部门考核合格，取得上岗资格。	A	有主要负责人、安全管理人员资格证书	合格
	2. 其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。	B	从业人员经本单位培训合格后上岗	合格
	3. 特种作业人员经有关监督管理部门考核合格，取得上岗资格。	A	不涉及	/
四仓储场所要求	1. 从事批发业务的单位应有公安消防部门验收合格的专用仓库（自有或租用）。所经营的危险化学品不得存放在业务经营场所。没有也不租赁储存场所从事批发业务的单位，不得将所经营的危险化学品存放在业务经营场所。	A	不涉及	/
	2. 零售业务的店面与繁华商业区或居住人口稠密区的距离应在 500m 以上，也可采取措施满足安全防护要求。店面经营面积（不含库房）应不小于 60m ² 。	B	不涉及	/
	3. 零售业务的店面内不得设有生活设施；只许存放民用小包装的危险化学品，其存放总质量不得超过 1t，禁忌物料不能混放；综合性商场（含建材市场）所经营的危险化学品应专柜存放。	B	不涉及	/
	4. 零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚）应有实墙相隔。库房内单一品种存放量不能超过 500kg，总质量不能超过 2t。	B	不涉及	/
	5. 零售业务店面的备货库房经公安消防部门验收合格。	A	不涉及	/
	6. 大型仓库（库房或货场总面积大于 9000m ² ）、中型仓库（库房或货场总面积在 550m ² —9000m ² 之间）应在远离市区和居民区的主导风向的下风向和河流下游的地域。	B	不涉及	/
	7. 大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在 1000m 以上，也可采取措施满足安全防护要求。	B	不涉及	/
	8. 大中型仓库内库区和生活区应分设，两区之间应有高 2m 以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于 5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。	B	不涉及	/
	9. 小型仓库（小型仓库的库房或货场总面积小于 550m ² ）危险化学品存放总质量应与仓库储存能力相适应。	B	不涉及	/

项目	检查内容	类别	检查情况	结论
	10. 用于仓储运输的车辆, 应经有关部门审验合格。	A	由有资质的成品油槽车承运	合格
	11. 危险化学品装卸码头经公安消防部门验收合格。	A	不涉及	/
	12. 油品码头应符合《装卸油品码头防火设计规范》(JTJ237)的规定。	B	不涉及	/
	13. 液化气码头应符合《液化气码头安全技术要求》(JT416)的规定。	B	不涉及	/
	14. 重力码头应符合《码头结构设计规范》(JTS167)、《码头结构施工规范》(JTS215)的规定。	B	不涉及	/
	15. 斜坡码头及浮码头应符合《码头结构设计规范》(JTS167)、《码头结构施工规范》(JTS215)的规定。	B	不涉及	/
	16. 有火灾爆炸危险的液体汽车加油站物品装卸设施应符合《石油库设计规范》(GB50074)第6章的规定。	B	密闭卸油, 符合规范规定	合格
	17. 汽车加油站应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的规定。	B	符合	合格
五 仓 库 建 筑 要 求	1. 建筑物经公安消防部门验收合格。	A	不涉及	/
	2. 库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距, 甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距, 可燃、助燃气体储罐的防火间距, 液化石油气储罐的布置和防火间距, 易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距, 仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距, 应符合《建筑设计防火规范》(GB50016)第四章的要求。	B	不涉及	/
	3. 库房门应为铁质或木质外包铁皮, 采用外开式。设置高侧窗(剧毒物品仓库的窗户应设铁护栏)。	B	不涉及	/
	4. 毒害品、腐蚀性物品库房的耐火等级不低于二级。	B	不涉及	/
	5. 甲、乙类库房内不准设办公室、休息室。设在丙、丁类库房内的办公室、休息室, 应采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧隔墙和耐火极限不低于1h的楼板分隔开, 其出口应直通室外或疏散通道。	B	不涉及	/
	6. 对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房, 应有防护措施。剧毒物品的库房应有机械通风排毒设备。	B	不涉及	/
	7. 库房的采暖、通风和空气调节应符合《建筑设计防火规范》(GB50016)第九章的要求。	B	不涉及	/
	8. 库房采暖应采用水暖, 不得使用蒸汽采暖和机械采暖, 其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于0.3m。采暖管道和设备的保温材料应采用非燃烧材料。	B	不涉及	/
	9. 石油库应符合《石油库设计规范》(GB50074)	B	不涉及	/

项目	检查内容	类别	检查情况	结论
	的规定			
六 消 防 与 电 气 设 施	1. 仓库的消防给水和灭火设备应符合《建筑设计防火规范》(GB5001)第八章的规定。	B	不涉及	/
	2. 仓库的消防设施、器材有专人管理。消防器材应设置在明显和便于取用的地点,周围不准存放其它物品。	B	不涉及	/
	3. 危险化学品仓库有报警装置,有供对外报警、联络的通讯设备。	B	不涉及	/
	4. 仓库应设置醒目的防火、禁止吸烟和动用明火标志。	B	不涉及	/
	5. 仓库的电气设备应符合《建筑设计防火规范》(第十章的规定。	B	不涉及	/
	6. 爆炸和火灾危险场所的电气设备应符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的规定。	B	爆炸和火灾危险场所的电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的规定	合格
	7. 甲、乙类物品库房设置的电瓶车、铲车是防爆型的。	B	不涉及	/
	8. 库房内不准设置移动式照明灯具,不准设置电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。	B	不涉及	/
	9. 散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所,有可燃气体浓度检漏报警仪。	B	不涉及	/
	10. 仓库有符合国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057)规定的防雷装置。	B	不涉及	/
	11. 储存甲、乙、丙类物品的储罐、管道及其装卸设施应有符合相应国家标准设计规范规定的防静电措施。	B	有防静电措施	合格

注: 1.类别栏标注“A”的,属否决项;类别栏标注“B”的,属非否决项。

2.符合安全要求的条件是:根据现场实际确定的检查项目,检查结果全部合格。

3.基本符合安全要求的条件是:根据现场实际确定的检查项目中,非否决项的检查结果5项(含5项)以内不合格,并且不超过实有非否决项总数的20%。

4.不符合安全要求的条件是:根据现场实际确定的检查项目中,有1项否决项不合格,或者非否决项的检查结果超过5项不合格,或者非否决项的检查结果未超过5项不合格、但超过实有非否决项总数的20%。

5.6.2 安全评价判定

现场检查汇总见表 5-11。

表5-11 现场安全检查汇总表

项别	应检查项数	检查涉及项数	合格项	基本合格项	不合格项	不合格项所占比率%
A	12	7	7	0	0	0%
B	38	8	8	0	0	0%
合计	50	15	15	0	0	0%

注：根据《危险化学品经营单位安全评价导则》（试行）对 A、B 项中的不合格项，均应采取措施进行整改，整改后必须经评价机构认可，能基本达到安全要求的也视为基本符合安全要求。

5.6.3 安全检查结果判定表

表5-12 安全检查结果判定表

评定标准	类别项	符合安全条件	基本符合安全条件	不符合安全条件
	A	全部合格	全部合格	1 个 A 项不合格
	B	全部合格	B 项不合格数在 5 个以下，且不超过涉及总数的 20%。	B 项不合格数在 5 个以上，且超过涉及总数的 20%。
实际判定	A	全部合格		
	B	全部合格		
结论	符合安全生产条件。			

第六章 安全评价结论

本报告依据国家有关安全生产的法律、法规和技术标准、规范，对该加油站经营、储存场所存在的危险、有害因素进行了危险危害辨识，并对其危险危害程度进行分析评价。本报告划分为站址及总平面布置、工艺及设备、公用工程及辅助设施、安全管理四个评价单元，应用安全检查表分析法进行了分析、评价，并提出了相应的安全对策措施和建议。

6.1 安全状况综述

1) 通过危险、有害因素辨识，该加油站存在或潜在的主要危险有害因素有火灾、爆炸、中毒和窒息、噪声危害、触电及其他伤害。需要防范的重点区域是油罐区、加油场所。

2) 通过重大危险源辨识，该加油站不构成危险化学品重大危险源。

3) 经营过程涉及的汽油属重点监管的危险化学品。

6.2 评价结论

1、萧县青龙合森加油站现在站房、站场、经营及储存设备设施技术条件，以及加油站安全组织、从业人员资质、安全管理制度等，符合国家相关法律法规、标准规范。

2、根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），该站储存场所未构成重大危险源。

3、该站对存在的安全隐患已经完成整改。

4、对照《危险化学品经营单位安全评价导则（试行）》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），萧县青龙合森加油站经营条件符合安全要求。

6.3 建议

建议进一步加强对从业人员的教育培训，完善和落实各项安全管理制度、岗位责任制及操作规程，加大安全检查力度，强化作业现场隐患的排查与治理，进一步巩固和提高加油站的本质安全，为安全生产提供强有力的保障。

第七章 关于评价报告几点说明

1、本评价报告是对萧县青龙合森加油站经营条件及本次评价提出的安全隐患整改后现状情况的客观公正评价。本公司对本次评价以后的企业经营场所的变化、经营危险化学品品种的变化不负任何责任。

2、本评价报告未考虑国家宏观政策变化以及自然力和其他不可抗力对企业经营场所的影响。

3、在评审结果有效期内如发生人员变化，经营仓储地点的改变及经营内容的变化，被评单位应根据相应的法律法规及时委托有关机构重新进行评价。

附 件

- 1) 安全评价委托书
- 2) 营业执照
- 3) 成品油零售经营批准证书
- 4) 危险化学品经营许可证
- 5) 生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表
- 6) 土地证
- 7) 主要负责人、安全管理员安全生产知识和管理能力考核合格证
- 8) 防雷防静电安全检测报告
- 9) 加油站安全管理制度目录
- 10) 加油站区域位置图
- 11) 加油站外部环境及平面布置图

附件 1 安全评价委托书

安全评价委托书

安徽雷鸣科化有限责任公司：

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第八十八号，2021年修订）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号，645号修订）、《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第55号、第79号修正）等法律法规的规定和要求，现委托贵公司对我加油站（点）进行安全评价，并编制安全评价报告。

本单位承诺，本单位在办理安全评价中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。

委托单位：

(盖章)

单位负责人或委托代理人(签字)：

蔡梓

年 月 日

附件 2 营业执照



营 业 执 照

(副 本)

统一社会信用代码 92341322MA2NPQW532

营 者 屈合森

称 萧县青龙合森加油站

型 个体工商户

营 场 所 安徽省宿州市萧县青龙镇青龙

成 形 式 个人经营

册 日 期 2010年09月14日

营 范 围 汽油、柴油、润滑油**零售** (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登 记 机 关



1月至6月30日填报年度报告

2017 年 06 月 19 日

附件3 成品油零售经营批准证书

成品油零售经营批准证书

油零售证书第 皖 L1125 号

企业名称: 萧县青龙合森加油站

地址: 宿州市萧县青龙镇 S101 省道与 064 乡道交口南 484 米处西侧

法定代表人: 屈合森
(企业负责人)

经审核, 批准你单位从事 * 汽油、柴油、煤油 * 零售业务。

有效期: 2021 年 4 月 14 日至 2026 年 4 月 13 日

发证机关: 萧县 2021 年 4 月 14 日

附件 4 危险化学品经营许可证



中华人民共和国

危险化学品经营许可证

登记编号:皖宿危化经字[2022]020007

经营单位名称:萧县青龙合森加油站

经营单位住所:安徽省宿州市萧县青龙镇青龙

许可经营范围:汽油、柴油

经营单位负责人:屈合森

经营单位类型:个体工商户

经营方式:零售

发证机关

2022年03月17(日)



有效期:2022年04月02日至2025年04月01日

证书编号:No

中华人民共和国应急管理部监制

附件 5 生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表

生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表

备案编号：341322202502009

单位名称	萧县青龙合森加油站		
单位地址	安徽省宿州市萧县青龙镇青龙	邮政编码	235200
法定代表人	屈合森	经 办 人	蔡楠楠
联系电话	18811921365	传 真	

你加油站上报的《萧县青龙合森加油站生产安全事故应急预案》以及相关备案材料已于 2025 年 02 月 28 日收讫，材料齐全，予以备案。

应急管

(盖章)

2025 年 02 月 28 日

行政审批专用章

3413220127880

注：应急预案备案编号由县及县以上行政区划代码、年份和流水序号组成。

附件 6 土地证

萧县集用(2010)第 018 号

土地使用权人	居合森
土地所有权人	
座落	萧县青龙镇青龙村朱元
地号	
地类(用途)	住宅
使用权类型	集体
使用权面积	199.3 M ²
	其中
	独用面积 M ²
	分摊面积 M ²

根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律法规,为保护土地使用权人的合法权益,对土地使用权人申请登记的本证所列土地权利,经审查核实,准予登记,颁发此证。

萧县人民政府(章)
2010年3月20日

萧县国土资源局(章)
2010年3月20日

登记机关

证书监制机关

萧县国土资源局(章)
土地证书管理专用章
N° 340075594 S

青龙镇青龙村朱元宅基地现状平面图

萧县国土资源局(章)

附件 7 主要负责人、安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证

有效证书：1个		无效证书：0个	
	证号 32032419920114299X 姓名 蔡楠楠 性别 男	人员类型 安全生产管理人员 行业类别 危险化学品经营单位	
初领日期 2024-06-10 签发机关 宿州市应急管理局	有效期限 2024-06-10至2027-06-09		
安全生产知识和管理能力 考核合格证 中华人民共和国应急管理部监制 www.mem.gov.cn			



附件 8 防雷防静电安全检测报告

报告编号	1132017001[AH 雷定检]202560028
------	-----------------------------

雷电防护装置检测报告

(定 期)

受 检 单 位 _____ 萧县青龙合森加油站
项 目 名 称 _____ 加油站及附属设施
检 测 单 位 _____ 安徽省风云防雷安全检测有限责任公司
_____ 宿州分公司
检测单位资质证号 _____ 1132017001[AH 雷定检]



安徽省气象局监制

注 意 事 项

- 1.投入使用后的雷电防护装置实行定期检测制度。具有爆炸和火灾危险环境的雷电防护装置检测间隔时间为 6 个月，其他雷电防护装置检测间隔时间为 12 个月。
- 2.检测报告须有检测员、校核员签字，技术负责人签发，并加盖检测单位公章。
- 3.检测报告严禁私自修改。确须修改的，修改处必须加盖检测单位公章。
- 4.复印报告未重新加盖公章无效。
- 5.遭受雷电灾害的单位或个人，应及时向当地气象主管机构报告。
- 6.此报告一式三份，二份交受检单位，一份存检测单位。
- 7.定期检测技术档案的保管期限：纸质文档为 2 年，电子文档为 4 年。

雷电防护装置定期检测报告总表

报告编号：1132017001[AH雷定检]202560028

委托单位	萧县青龙合森加油站			地址	宿州市萧县青龙镇青龙			
联系部门	-	负责人	蔡楠楠	电话	18811921365	邮编	235200	
检测项目列表								
序号	项目名称					备注		
1	罩棚					/		
2	加油机					/		
3	站房					/		
4	配电					/		
5	呼吸阀					/		
6	罐					/		
7	卸油口					/		
8	卸油接地					/		
本次检测时间				 2025年1月22日				
2025年1月21日		至	2025年1月21日					
下次检测时间								
2025年7月21日以前								
签发人	赵娜							

检测机构：安徽省风云防雷安全检测有限责任公司宿州分公司 地址：宿州市经济开发区金海大道 电话：0557-2331020


雷电防护装置定期检测报告综述表

报告编号：1132017001[AH雷定检]202560028

委托单位	萧县青龙合森加油站				
编制依据	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021				
	《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650-2011				
	《石油与石油设施雷电安全规范》GB 15599-2009				
	《石油化工静电接地设计规范》GB 3097-2011				
	《大型浮顶油罐防雷装置检测规范》QX/T311-2015				
	《爆炸和火灾危险环境防雷装置检测技术规范》GB/T 32937-2016				
	《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2023				
检测仪器	名称	测量范围	校准有效截止日期		
	接地电阻测试仪 GDP-1860	测量防雷装置接地电阻	2025 年 11 月 11 日		
	测距仪 0-100m	测量防雷装置接地电阻	2025 年 11 月 11 日		
	防雷元件测试仪（DCL-2G）	测量距离	2025 年 11 月 11 日		
	钳形电阻测试仪 ETCR2000	测量防雷装置压敏电阻	2025 年 11 月 11 日		
检测综合结论					
经过严格检测，本报告检测各点的防雷装置接地电阻符合国家防雷规范，准予 2025 年 1 月 21 日—2025 年 7 月 21 日期间使用。					
					
编制人	张景文	校核人	赵娜	技术负责人	王树刚

定期检测项目平面布置图

报告编号：1132017001[AH雷定检]202560028

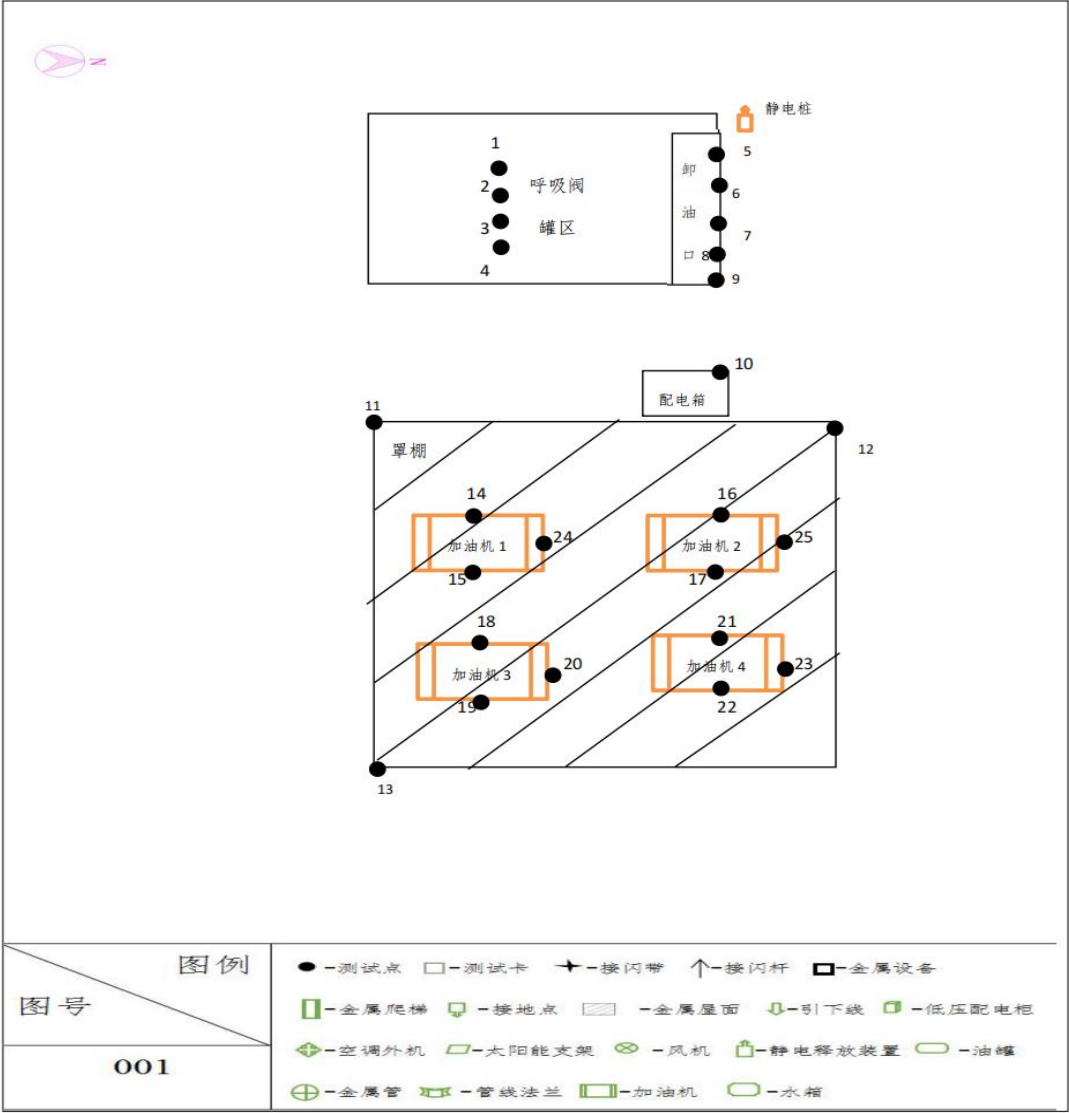


油（气）站雷电防护装置检测表

项 目 名 称		萧县青龙合森加油站			联 系 人		蔡楠楠		
地 址		宿州市萧县青龙镇青龙			电 话		18811921365		
检测时间		2025 年 1 月 21 日			天气情况		晴		
油 （气） 站	罩 棚	长×宽×高	/		站 房	长×宽×高	/		
		建筑面积	/			建筑面积	/		
		防雷等级	二			防雷类别	/		
建筑物、油罐及相关设施		规范标准/要点		类型规格	检测位置	检测结果（Ω）	单项评定		
罩棚		GB/T 21431—2023		彩钢瓦	金属屋面	1.7	符合		
					主体 1#	1.7			
					主体 2#	1.8			
					-	-			
站房						-	-	-	-
油（气）罐体				油罐		1#	0.7	符合	
						2#	0.7		
						3#	0.7		
						呼吸阀 1	0.8		
						呼吸阀 2	0.8		
						呼吸阀 3	0.8		
						呼吸阀 4	0.7		
卸油（车）管口				卸油口		0#	0.7	符合	
						92#	0.7		
						95#	0.7		
						油气回收	0.7		
						-10#	0.7		
						车用静电桩	3.2		
						人体静电桩	3.2		
加油机				加油机		1#	0.9	符合	
						2#	0.8		
						3#	0.7		
						4#	0.7		
加油枪				加油枪		1#	3.5	符合	
						2#	3.9		
						3#	3.3		
						4#	2.5		
						5#	2.7		
						6#	3.6		
						7#	2.1		

检测内容		规范标准/要点	检测结果	单项评定
电气线路	敷设形式	架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地	架空	符合
	等电位连接情况	GB 50057—2010 6.3.3、6.3.4 条	合格	符合
	线缆屏蔽方式	穿金属管、金属线槽、无屏蔽	穿管	符合
	屏蔽层接地	有、无	有	符合
	接地电阻	GB/T 21431—2023	3.7 Ω	符合
信号线路	敷设形式	架空、沿屋面、沿女儿墙、埋地	-	-
	等电位连接情况	GB 50057—2010 6.3.3、6.3.4 条	-	-
	线缆屏蔽方式	穿金属管、金属线槽、无屏蔽	-	-
	屏蔽层接地	有、无	-	-
	接地电阻	GB/T 21431—2023	-	-
等电位连接	设备名称	-	加油机、罐	符合
	等电位连接导体材料	GB 50057—2010 5.1.2 条	扁钢	符合
	等电位连接导体规格	GB 50057—2010 5.1.2 条	40×4mm	符合
	连接质量	-	良好	符合
	过渡电阻	<0.2 Ω	0.10	符合
低压配电系统的SPD	型号	-	-	-
	安装位置	-	-	-
	数量	-	-	-
	运行情况	GB/T 21431—2023	-	-
	I_{lim}/I_n	GB/T 21431—2023	-	-
	U_c	GB/T 21431—2023	-	-
	U_p	GB/T 21431—2023	-	-
	连接导体的材料和规格	GB 50057—2010 5.1.2 条	-	-
	两端引线长度	GB/T 21431—2023	-	-
	过电流保护	GB/T 21431—2023	-	-
信号系统的SPD	型号	-	-	-
	安装位置	-	-	-
	数量	-	-	-
	I_{lim}/I_n	GB/T 21431—2023	-	-
	连接导体的材料和规格	GB 50057—2010 5.1.2 条	-	-
	两端引线长度	GB/T 21431—2023	-	-
技术评定				
经过检测防雷装置各点接地电阻均符合防雷规范。				
检测人	张景文 周立忠		技术负责人	王绍刚



附件 9 加油站安全管理制度目录

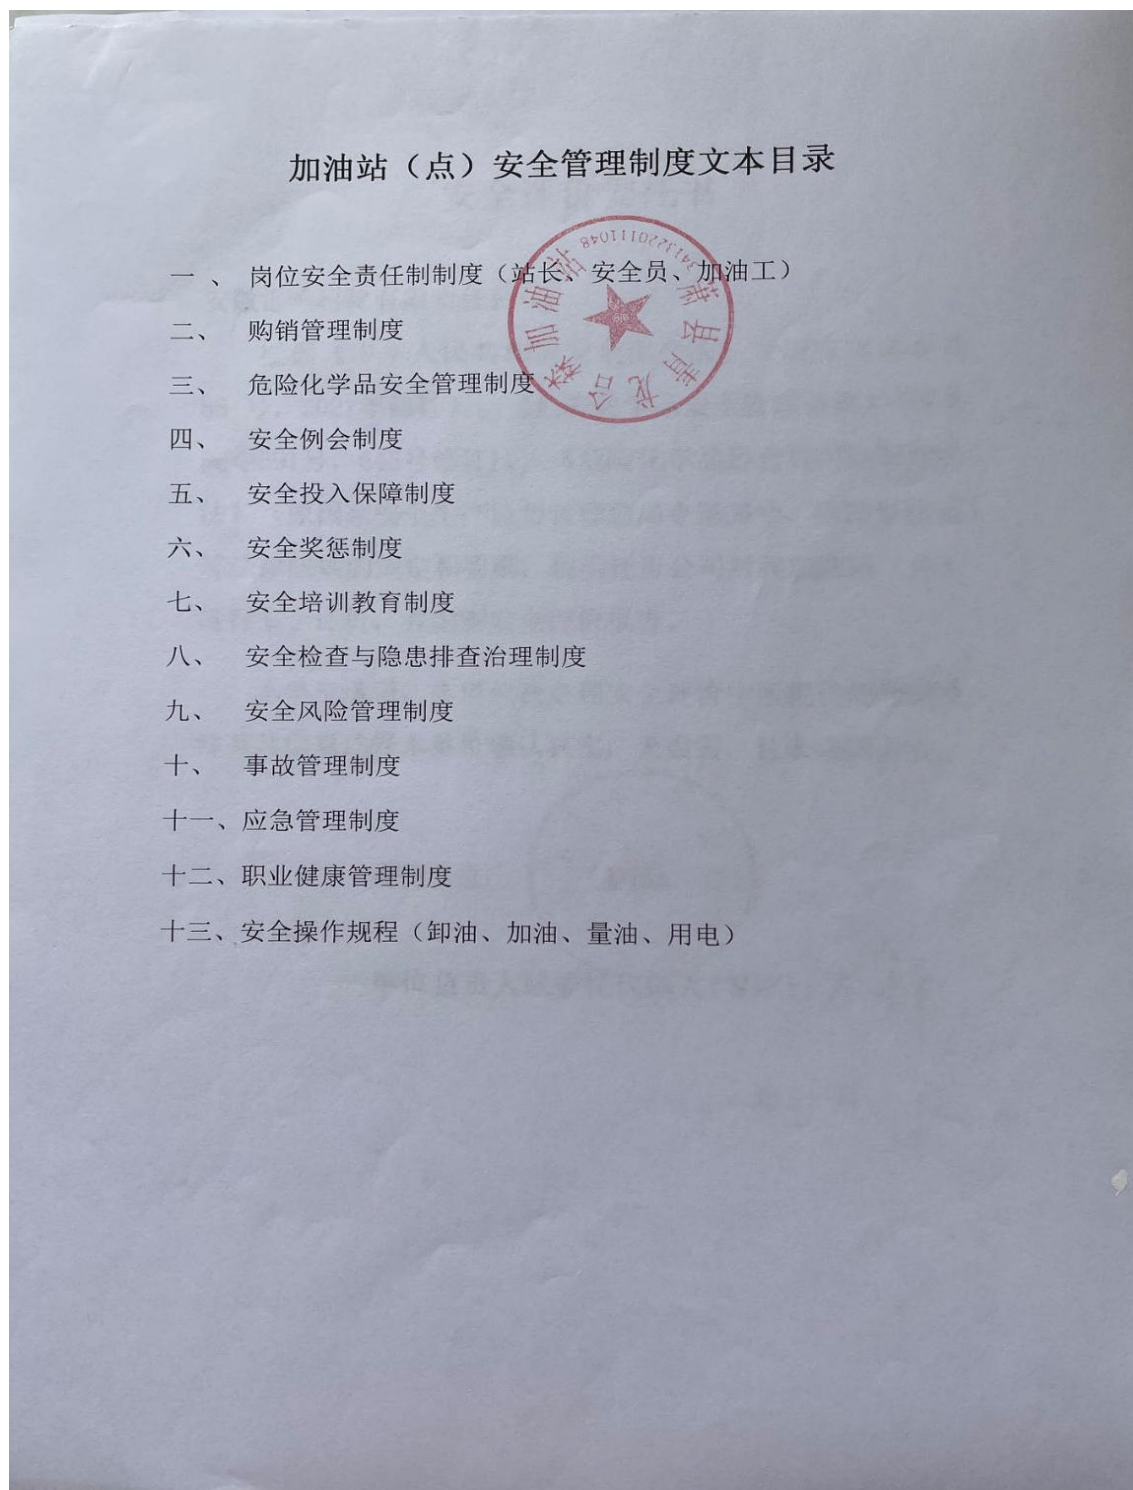

附件 10 加油站区域位置图



附件 11 加油站外部环境及平面布置图

